


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROMA

®

“AW TOOL s.r.o.”

**Адрес: Na zameccké 15189,
14000 Praha 4, Czech Republic**

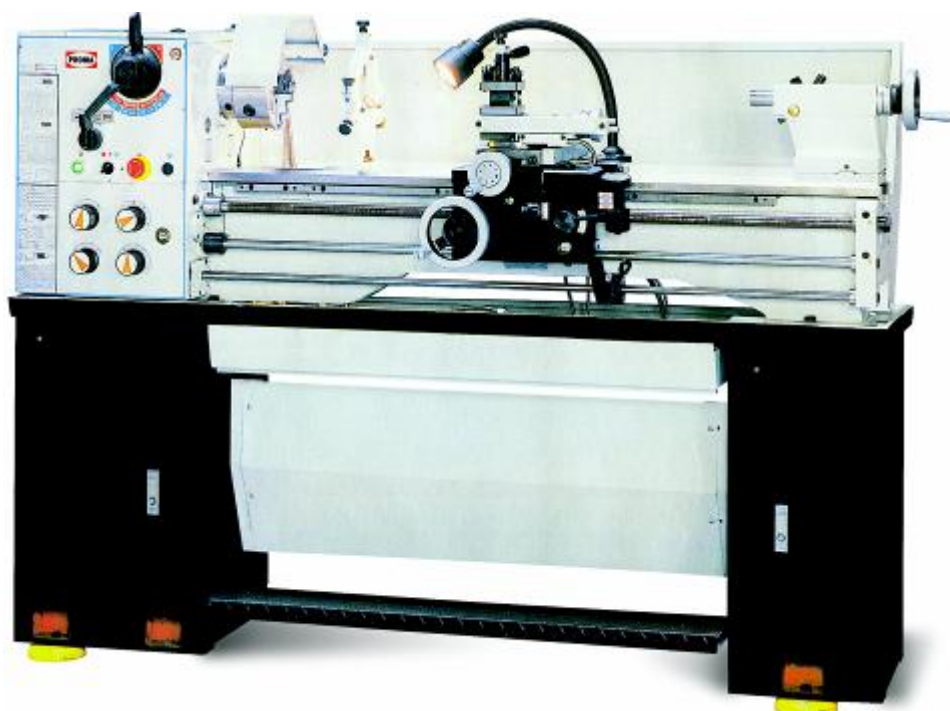

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК
SPD- 1000P.**





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ C-CZ.MT42.B.16217
(номер сертификата соответствия)

ТР 1287378
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ "AW TOOL s. r. o.". Адрес: Na zameckce 1518/9, 14000 Praha 4, Czech Republic, Чешская Республика.
(наименование и место-нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "AW TOOL s. r. o.". Адрес: Na zameckce 1518/9, 14000 Praha 4, Czech Republic, Чешская Республика. Филиал завода-производителя: QINGDAO BURT INTERNATIONAL TRADING CO., LTD No. 989 Laizhou North Road, Laizhou, Shandong, China, Китай.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
TEL: +86 (532) 85067716; +86 (532) 85067707 FAX: +86 (532) 85067709

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СервисТехноПром". 127015, г. Москва, Бумажный пр., д. 14
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, тел. (495)5182793, факс (495)5858693. ОГРН: 1117746117675.
Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11MT42 выдан 14.04.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Станки токарные и резбонарезные по металлу т. м. "PROMA" с комплектующими и запасными частями (см. приложение бланки № 0341863-0341867). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
38 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009г. N 753)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
8458
8459

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 10084-0212 от 09.02.2012г., ИЛ ООО "СЕРВИСТЕХНОПРОМ", (РОСС RU.0001.21MT82 от 14.04.2011г.), 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническое описание.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2012 по 08.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CZ.MT42.B.16217

(обязательная сертификация)

ТР 0341865
(учетный номер бланка)

Комплектующие и запасные части:

Цанга 21 для SPC-900P
Цанга 22 для SPF
Цанга 22 для SPC-900P
Цанга 23 для SPF
Цанга 23 для SPC-900P
Цанга 24 для SPF
Цанга 24 для SPC-900P
Цанга 25 для SPF
Цанга 25 для SPC-900P
Цанга 26 для SPF
Цанга 26 для SPC-900P
Цанга 27 для SPF
Цанга 28 для SPF
Цанга 29 для SPF
Цанга 3 для SKF-800/SPA700P
Цанга 3 для SPF
Цанга 3 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 3 для SPC-900P
Цанга 4 для SKF-800/SPA700P
Цанга 4 для SPF
Цанга 4 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 4 для SPC-900P
Цанга 5 для SPF
Цанга 5 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 5 для SPC-900P
Цанга 6 для SKF-800/SPA700P
Цанга 6 для SPF
Цанга 6 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 6 для SPC-900P
Цанга 6 для МК 2
Цанга 7 для SPF
Цанга 7 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 7 для SPC-900P
Цанга 8 для SKF-800/SPA700P
Цанга 8 для SPF
Цанга 8 для SK-400 SPB400/550 SPA500
Цанга 8 для SPC-900P
Цанга 8 для МК 2
Цанга 9 для SPF
Цанга 9 для SPC-900P
Цанга 9 для МК 2

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CZ.MT42.B.16217

(обязательная сертификация)

ТР 0341864
(учетный номер бланка)

Комплектующие и запасные части:

Цанга 10 для SKF-800/SPA700P Цанга 10 для SPF

Цанга 10 для SK-400 SPB400/550 SPA500

Цанга 10 для SPC-900P

Цанга 10 для МК 2

Цанга 11 для SPF

Цанга 11 для SPC-900P

Цанга 11 для МК 2

Цанга 12 для SKF-800/SPA700P

Цанга 12 для SPF

Цанга 12 для SK-400 SPB400/550 SPA500

Цанга 12 для SPC-900P

Цанга 12 для МК 2

Цанга 13 для SPF

Цанга 13 для SPC-900P

Цанга 13 для МК 2

Цанга 14 для SKF-800/SPA700P

Цанга 14 для SPF

Цанга 14 для SPC-900P

Цанга 14 для МК 2

Цанга 15 для SPF

Цанга 15 для SPC-900P

Цанга 15 для МК 2

Цанга 16 для SKF-800/SPA700P

Цанга 16 для SPF

Цанга 16 для SPC-900P

Цанга 16 для МК 2

Цанга 17 для SPF

Цанга 17 для SPC-900P

Цанга 17 для МК 2

Цанга 18 для SPF

Цанга 18 для SPC-900P

Цанга 18 для МК 2

Цанга 19 для SPF

Цанга 19 для SPC-900P

Цанга 19 для МК 2

Цанга 2 для SPF

Цанга 20 для SPF

Цанга 20 для SPC-900P

Цанга 20 для МК 2

Цанга 21 для SPF



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CZ.MT42.B.16217

(обязательная сертификация)

ТР 0341866
(учетный номер бланка)

Комплектующие и запасные части:

Цанговый зажим ISO40 x 28 (241490)
Цанговый зажим Mk 2 с поводком
Цанговый зажим Mk 3 + комплект цанг 8шт.4-16мм
Цанговый зажим Mk 3 без поводка
Цанговый зажим MkIV x 16
Цанговый зажим MkIV x 28
Цанговый зажим для SK-400/550 (l=285mm)
Цанговый зажим для SKF-800 L=298
Цанговый зажим для SM-300E L=190
Цанговый зажим для SPA-500P (l=315mm)
Цанговый зажим для SPA-700P L=408
Цанговый зажим для SPB-400/400,550/400 (l=295mm)
Цанговый зажим для SPB-400/550 (L=275mm)
Цанговый зажим для SPC-900P/A L=385
Цанговый зажим для SPE-1000PV L=435
Цанговый зажим для SPF-1000P/1500P
Цанговый зажим для SPF-1000PH/1500PH
Цанговый зажим для FM-760, FM-1000 SPD-1000P (l=395mm)
Цанговый зажим для SPA-500 (l=330mm)
Ролик отрезной для ZPM-50 арт. 50000039
Шпиндель арт. 50005064
Резьбонарезная головка в сборе для ZPM-50 арт. 50005022
3-х кулачок. патрон для SPA-500/P арт. 60000008
3-х кулачковый патрон D 160мм для SPC,SPD арт. 60000010
4-х кулачковый патрон D 125мм для SK-400/550 арт. 25330983
4-х кулачковый патрон D 100мм к SPA-500/500P арт. 25330956
Комплект ножей 1"- 2" для ZPM-50 (4 шт) арт. 25000052
Комплект ножей 1/2"-3/4" для ZPM-50 (4 шт) арт. 25000051
Фланец под патрон (SPE-1000PV) арт. 25001082
Фланец под патрон (SPA-500/500P) арт. 25404030
Фланец под патрон (SPA-700P) арт. 25330928
Фланец под патрон (SPB-400/550) арт. 25404500
Фланец под патрон (SPC-900PA/SPD-1000) арт. 25001081
Зубчатый ремень арт. 55000030
Приводное колесо 45z арт. 69518016
Ремень зубчатый приводной для SM-300E арт. 30000029
Масленка для SPA-500 арт. 50000029
Указатель уровня масла для SPA-500/P арт. 50000345
Насос охлаждения для SPF-1500/1000 арт. 10001004
Комплект резцов 8x8 11шт. (SM-300/350) арт. 25330808
Комплект резцов 10x10 6шт.(400/500/550) арт. 25331010



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CZ.MT42.B.16217

(обязательная сертификация)

ТР 0341863

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
381000	Станки токарные и резьбонарезные по металлу т. м. "PROMA" с комплектующими и запасными частями:	
38 1144 8458 19 800 0	Станки токарные комбинированные моделей: SK-400, SK-550	
38 1144 8458 99 000 9	Станок токарный комбинированный модели SKF-800	
38 1148 8458 19 800 0	Станки токарные настольные моделей: SM-300E, SM-250E	
38 1133 8458 19 800 0	Станки токарные универсальные моделей: SPA-700P, SPA-500, SPA-500P, SPB-400, SPB-550, SPC-900PA, SPD-1000P, SPE-1000PV, SPF-1000P, SPF-1500P, SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH, SPI-3000, SPI-2000, SPI-1500, SPI-1000, SPB-400/400, SPB-550/400	
38 1812 8459 70 000 9	Станок резьбонарезной модели ZPM-50	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-CZ.MT42.B.16217

(обязательная сертификация)

ТР 0341867
(учетный номер бланка)

Комплекующие и запасные части:
Комплект резцов 12x12 8шт. (700/800/900/1000) арт. 25331212
Комплект спецоснащения для SM-250E арт. 25000034
Резьбонарезная головка, модель ZH-5M12, арт. 25000512
Подставка SK-400, арт. 25330921
Подставка SK-550, арт. 25330922
Поворотный центр Mk 3 (SKF-800), арт. 25221250
Индикатор числа ниток резьбы (SM-300E), арт. 25330988
Плата изменения оборотов для SM-300E, арт. 30000182
Шкив ведущий мотора станка SM-300E, арт. 30000148
Шкив ведомый, арт. 30000027
Ремень зубчатый приводной для SM-300E, арт. 30000029
Универс. держатель с вертик.подачей для SM-250E, арт. 25010082
Подставка SPA-500, арт. 25330967
Подставка SPB-550, арт. 25330926
Планшайба для токарного станка SPB-400/550, арт. 25330969
Преобразователь частотный FMO-4 для SPE-1000PV, арт. 60000104
Шестерня коробки подач для SPE-1000PV z26, арт. 10053784
Шестерня коробки подач для SPE-1000PV, арт. 10050510
Шестерня для SPF-1500PH z=18, арт. 15004110
4-кулачков. патрон для SPF, арт. 60000015
Шестерня для SPF-1500PH, арт. 15004047
Шестерня гитары подач для SPF-1000/1500, арт. 15004046
Цифровое измерение для SPI-1000, арт. 25049053
Выключатель, арт. 50005007

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Шершень А.Ю.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Чумаков Б.П.



Содержание

1. Введение.....	10
1.1. Общие сведения.....	10
1.2. Назначение.....	10
1.3. Применение.....	10
1.4. Знаки по технике безопасности.....	10
2. Комплект поставки.....	11
2.1. Вид упаковки.....	11
2.2. Содержание упаковки.....	11
2.3. Технические характеристики.....	11
2.4. Уровень шума оборудования.....	12
2.5. Основные узлы и детали оборудования.....	12
2.6. Краткое описание конструкции оборудования.....	13
2.7. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.....	13
2.8. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.....	13
3. Монтаж и установка.....	13
3.1. Транспортировка.....	13
3.2. Подготовка оборудования к монтажу.....	14
3.3. Установка.....	14
4. Пуско-наладочные работы.....	15
4.1. Общие сведения.....	15
4.2. Управление.....	16
4.3. Первоначальный пуск и обкатка.....	19
5. Описание работы оборудования.....	20
5.1. Наладка оборудования.....	20
6. Электрооборудование.....	23
6.1. Схема.....	23
6.2. Перечень элементов схемы.....	24
7. Техническое обслуживание.....	25
7.1. Общее положение.....	25
7.2. Смазка оборудования.....	26
8. Заказ запасных частей.....	28
9. Демонтаж и утилизация.....	28
10. Схема узлов и деталей.....	29
11. Форма заказа запасных частей.....	45
12. Правила техники безопасности.....	46
13. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA».....	50
14. Гарантийный талон и паспортные данные станка.....	52

1. Введение.

1.1. Общие сведения.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку **универсального токарно-винторезного станка SPD-1000P** производства фирмы «**PROMA**». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка.

Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техническом департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пуско-наладочных мероприятий описанных в данной инструкции.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна. При продаже станка инструкцию необходимо передать новому владельцу.

1.2. Назначение.

Станок **SPD-1000P** предназначен для обработки заготовок из металлов и др. материалов в виде тел вращения. На станке производят обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.

1.3. Применение.

Станок **SPD-1000P** широко используется в условиях мелко- и среднесерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных мастерских и т.п. Температура в помещении где устанавливается оборудование должна быть 10⁰С – 30⁰С, относительная влажность – не более 80% при 10⁰ С или 60% при 30⁰.

1.4. Знаки по технике безопасности.

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие знаки, указывающие на исходящую опасность (см. рис. 1)



Рисунок 1

Описание значений расположенных на станке знаков по технике безопасности (Рис. 1).

- 1. Внимание! При работе на станке будьте внимательны!** (знак расположен на передней части шпиндельной бабки).
- 2. Внимание! Перед началом работы на станке изучите инструкцию по эксплуатации!** (знак расположен на передней части шпиндельной бабки).
- 3. Внимание! На ходу не переключать!** (знак расположен на передней части шпиндельной бабки).

2. Комплект поставки.

2.1. Вид упаковки.

Станок **SPD-1000P** поставляется на деревянном поддоне, в фанерной упаковке. Внутри упаковки станок закрыт полиэтиленовым мешком.

2.2. Содержание упаковки.

1. 3-х кулачковый патрон – Ø 160 мм (на станке)	1 шт.
2. Кулачки обратные	1 комплект.
3. 4-х кулачковый патрон – Ø 160 мм	1 шт.
4. Планшайба – Ø 300 мм	1 шт.
5. Неподвижный люнет (на станке)	1 шт.
6. Подвижный люнет	1 шт.
7. Сменные шестерни Z -40	1 шт.
8. Центр не вращающийся Mk III	2 шт.
9. Втулка переходная Mk V – III	1 шт.
10. Ручки для штурвалов с болтами	2 шт.
11. Масленка	1 шт.
12. Штифт	2 шт.
13. Болт M8×35	2 шт.
14. Червячный вал	1 шт.
15. Червячное колесо	1 шт.
16. Ключ для 3 ^x кулачкового патрона	1 шт.
17. Ключ для 4 ^x кулачкового патрона	1 шт.
18. Ключ для крепления патрона	1 шт.
19. Ключ для резцедержателя	1 шт.
20. Ключи рожковые 9 X 11, 10 X 12, 12 X 14	3 шт.
21. Ключи торцевые шестигранные 8; 6; 5; 4; 3; 3,	6 шт.
22. Отвертка шлицевая	1 шт.
23. Отвертка крестовая	1 шт.

Описание оборудования.

2.3. Технические характеристики.

Напряжение	400В
Потребляемая мощность	1,5кВт
Диаметр обточки над станиной	358мм
Диаметр обточки над выемкой в станине	502мм


Диаметр обточки над суппортом	223мм
Длина обточки	1000 мм
Диаметр отверстия в шпинделе	38мм
Конус шпинделя	Мк-V
Конус пиноли	Мк-III
Перемещение пиноли	80мм
Диапазон оборотов шпинделя	70-2000 ^{об} / _{мин}
Механическая продольная подача	0,026 – 0,491 ^{мм} / _{об}
Механическая продольная подача - количество ступеней	34
Механическая поперечная подача	0,007-0,133 ^{мм} / _{об}
Механическая поперечная подача - количество ступеней	31
Метрическая резьба	0,45-10 ^{мм} / _{об}
Метрическая резьба- количество ступеней	27
Дюймовая резьба – диапазон	2-40 ¹ / _{1"}
Дюймовая резьба-количество ступеней	20
Масса	500 кг
Габаритные размеры	1815×590×1190мм.

2.4. Уровень шума оборудования.

Расчетный уровень акустической мощности L – 94,25дБ.

2.5. Основные узлы и детали оборудования.

(см. рис. 2).

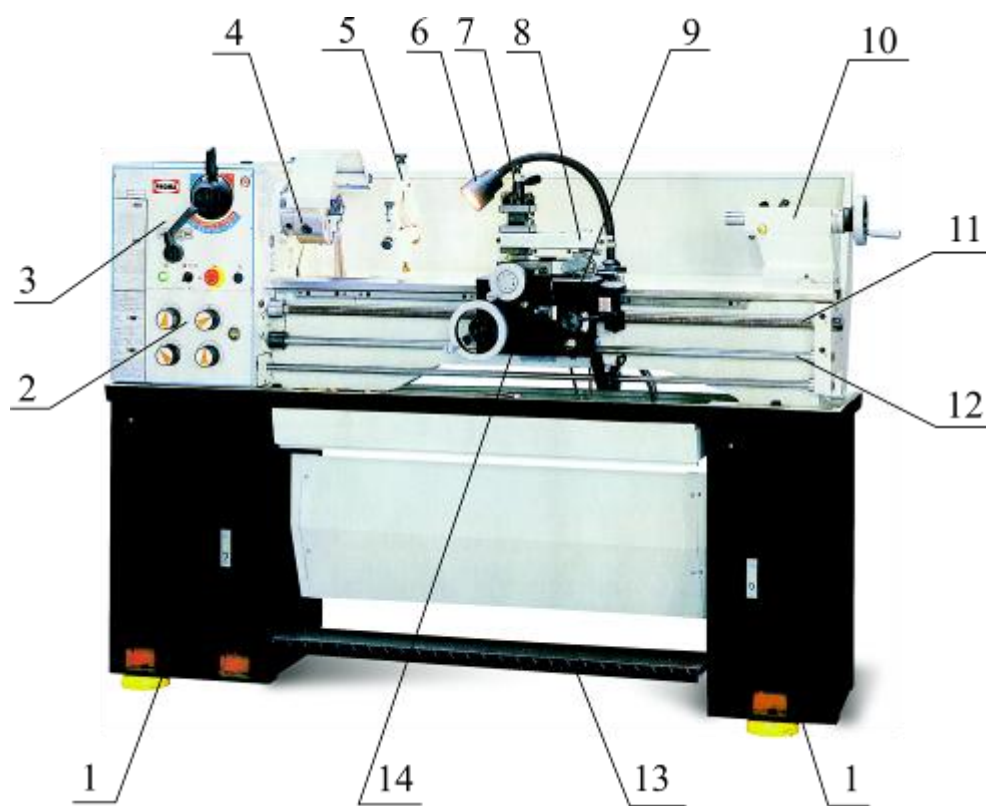

1. Тумба
2. Коробка подач
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Неподвижный люнет
6. Лампа местного освещения
7. Резцедержатель
8. Верхние салазки суппорта
9. Каретка суппорта
10. Задняя бабка
11. Ходовой винт
12. Ходовой вал
13. Педаль ножного тормоза
14. Фартук

Рисунок 2.

2.6. Краткое описание конструкции оборудования.

К тумбам 1 крепится станина с направляющими каретки суппорта 9 и задней бабки 10. При необходимости обработки деталей большого диаметра можно снять съемную часть станины (мостик).

Суппорт состоит из: каретки 9, поперечных салазок, перемещающихся по направляющим каретки; поворотной части с направляющими для верхних салазок 8, несущих резцедержатель 7. Каретка суппорта и поперечные салазки перемещаются вручную или механически. Верхние салазки перемещаются вручную.

На левом конце станины крепится шпиндельная бабка 3 и коробка подач 2. В шпиндельной бабке находится коробка скоростей станка, основной частью которой является шпиндель. На шпинделе установлен зажимной патрон 4. Коробка подач 2 служит для передачи движения от коробки скоростей на ходовой вал 12 или ходовой винт 11. В корпусе шпиндельной установлен электрический блок управления.

Фартук 14 крепится к каретке. Служит для передачи движения на суппорт. В фартуке предусмотрена блокировка, исключающая одновременное включение перемещения каретки и поперечных салазок.

Ходовой винт 11 и ходовой вал 12 монтируются с лицевой части станины станка и с концов поддерживаются при помощи опор. Служат для передачи движения от коробки подач к фартуку.

На станине установлена задняя бабка 10, которая перемещается по направляющим вручную. По необходимости можно установить подвижный люнет на каретку суппорта или неподвижный люнет на станину 5.

В правой тумбе установлена гидростанция системы подачи СОЖ.

2.7. Количество рабочих необходимых для работы на оборудовании.

На данном станке, одновременно может работать только один человек.

Внимание! На станке должны работать только лица старше 18 лет.

2.8. Место расположение рабочего во время работы на оборудовании.

Для правильного и свободного управления станком рабочий должен находиться с передней стороны станка. Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми необходимыми механизмами станка (их описание приведено в данной инструкции).


3. Монтаж и установка

3.1. Транспортировка.

Токарный станок **SPD-1000P** транспортируется в фанерной коробке, на деревянном поддоне. Внутри упаковки станок закрыт полиэтиленовым мешком.

При распаковке надо следить за тем, чтобы не повредить станок распаковочным инструментом.

Внимание! Во время транспортировки станка необходимо соблюдать максимальную осторожность.

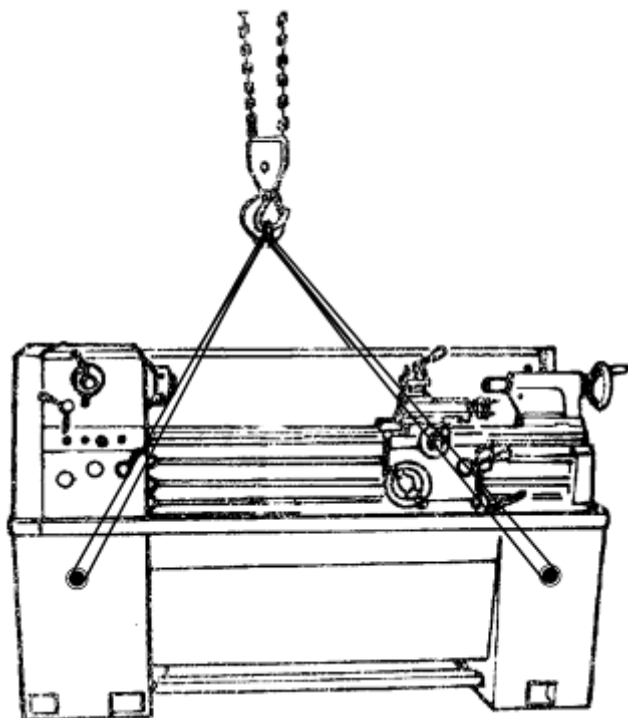

Перед транспортированием станка в распакованном виде необходимо убедиться в том, что перемещающиеся узлы (задняя бабка и каретка) надежно закреплены на станине. В местах прикасания каната к станку нужно установить деревянные прокладки. При транспортировании к месту установки и при опускании на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергался сильным толчкам и сотрясениям (схему строповки см. рис. 3).

Рисунок 3.

3.2. Подготовка оборудования к монтажу.

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защитным составом, который необходимо удалить перед началом работы оборудования. Для удаления этого защитного состава используйте керосин или другие обезжиривающие растворы. При удалении защитного состава **не используйте нитро растворители**, они отрицательно влияют на лакокрасочное покрытие станка. После очистки станка от защитного состава все шлифованные поверхности станка необходимо смазать машинным маслом.

3.3. Установка.



Рисунок 4.

Продолжительность сохранения точности станка во многом зависит от правильности его установки. Станок следует установить на фундаменте согласно установочному чертежу (рис.4).

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от грунта, но должна быть не менее 150 мм.

При установке станка следует предусмотреть наличие свободных зон вокруг станка.

Выверка установки станка в горизонтальной плоскости осуществляется при помощи уровня, устанавливаемого в средней части суппорта параллельно и перпендикулярно оси центров.

На чистую поверхность суппорта, который устанавливают посередине станины, установить уровень. Последовательно выровнять станок таким образом, чтобы уровень был в горизонтальной плоскости. Уровень устанавливать как перпендикулярно оси шпинделя (см. рис), так и по оси шпинделя. После выравнивания в центре станины, сместить суппорт в сторону шпиндельной бабки, и снова произвести выравнивание станка. Повторить процесс выравнивания и на стороне задней бабки. (см. рис.5)

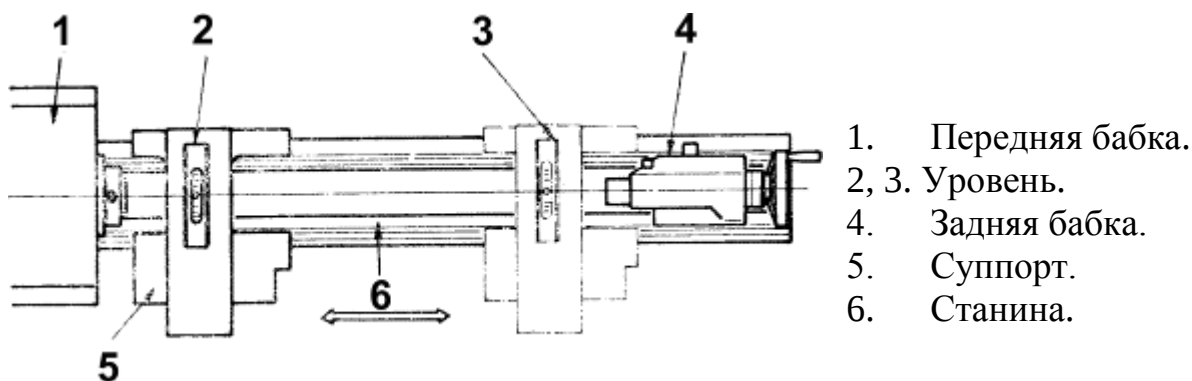


Рисунок 5

Обеспечьте безопасную установку станка и его крепление (на прочную поверхность, которая соответствует нагрузке, создаваемой станком). Несоблюдение этого условия может вызвать смещение станка (или его части) и в результате этого его повреждение.

Внимание! Несоблюдение условий установки может привести к непредвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

Внимание! При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслуживающего персонала было достаточно места для работы и управления.

4. Пуско-наладочные работы.

4.1. Общие сведения.

Пуско-наладочные работы предназначены для восстановления заводских установок, которые могут быть нарушены при его транспортировке, с последующим приведением станка в рабочее состояние.

Для долговечной и безотказной работы станка, до начала его эксплуатации необходимо провести пуско-наладочные работы которые включают в себя:

- Проверку геометрической точности (размещение узлов и деталей станка относительно друг друга).
- Проверку технических параметров (установка заданных зазоров и преднатяжений).
- Проверку технологической точности (проверка заданной точности обработки на всех режимах станка).
- Проверку крепления всех деталей и узлов и при необходимости протянуть и отрегулировать их, так как в процессе транспортировки первоначальные установки могут быть утеряны.
- Проверку (без заеданий) перемещения всех подач и пиноли задней бабки, вращения шпинделя (вручную).
- Смазать все трущиеся узлы и детали станка, проверить уровень масла.

Внимание! От качества пуско-наладочных работ зависит срок службы оборудования.

Внимание! Пуско-наладочные работы на станке должен проводить квалифицированный специалист.

Внимание! Пуско-наладочные работы можно заказать в службе сервиса компании «ПРОМА». Условия заказа и проведения пуско-наладочных работ оговорены в разделе «Условиях гарантийного сопровождения».

4.2. Управление.

Электрические органы управления (см. рис. 6).

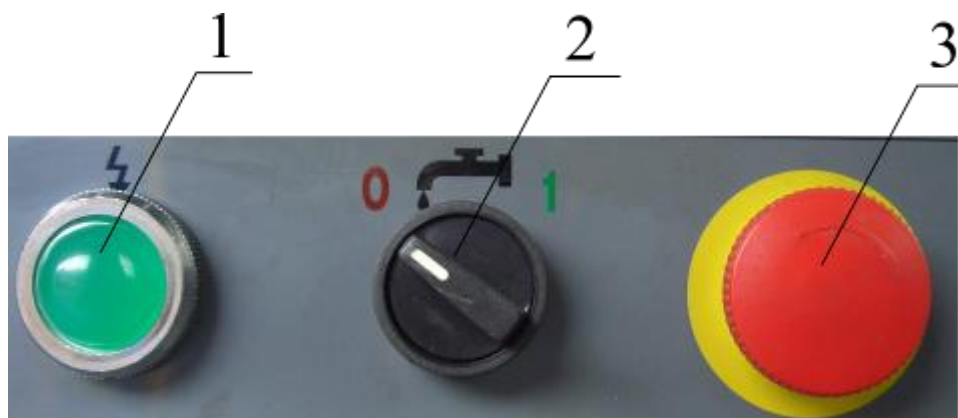


Рисунок 6.

Контрольная лампочка 1 – загорается, когда станок подключен к электросети.

Переключатель 2 – служит для включения и выключения электронасоса системы подачи СОЖ. Имеет два фиксированных положения.

Кнопка 3 – аварийная кнопка «СТОП». При нажатии на кнопку она останется в нажатом положении. **ВНИМАНИЕ!:** следует помнить, что станок все равно остается под напряжением. Для продолжения работы поверните кнопку по часовой стрелке, и она вернется в исходное положение.

Органы управления фартука и суппорта (см. рис.7)

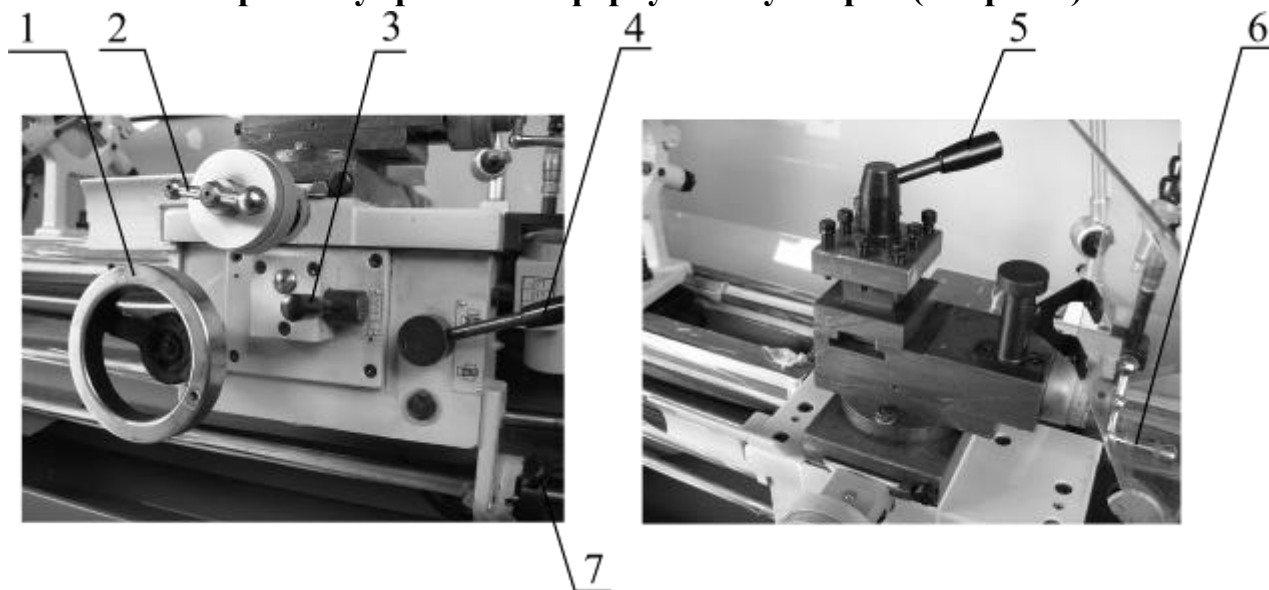


Рисунок 7

Маховик ручного перемещения каретки 1: Вращение против часовой стрелки – перемещение каретки влево. Вращение по часовой стрелке – перемещение каретки вправо.

Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта 2: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок вперед. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок назад.

Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта 3: Перемещение рукоятки вниз – перемещение каретки. Перемещение рукоятки вверх – перемещение поперечных салазок суппорта. Среднее положение – нейтральное. Направление механических перемещений каретки и поперечных салазок суппорта изменяется рукояткой 1 (см.рис 8).

Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта 4: Поворот вниз – включение гайки. Поворот вверх – выключение гайки.

Рукоятка зажима резцедержателя 5: Вращение против часовой стрелки – открепление резцедержателя. Вращение по часовой стрелке – закрепление резцедержателя. Поворот резцедержателя осуществляется рукой против часовой стрелки.

Рукоятка ручного перемещения верхних салазок суппорта 6: Вращение по часовой стрелке – перемещение салазок влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение салазок вправо.

Рукоятка включения вращения шпинделя 7: Включение вверх – шпиндель вращается по часовой стрелке, прямое вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Включение вниз шпиндель вращается против часовой стрелки, обратное вращение шпинделя (смотреть со стороны задней бабки). Среднее положение – остановка шпинделя.

Внимание!: При включении гайки ходового винта рукоятка 3 должна находиться в нейтральном положении, а при включении механических перемещений каретки или поперечных салазок суппорта гайка ходового винта должна быть выключена.

Органы управления коробки скоростей и коробки подач (см. рис. 8).

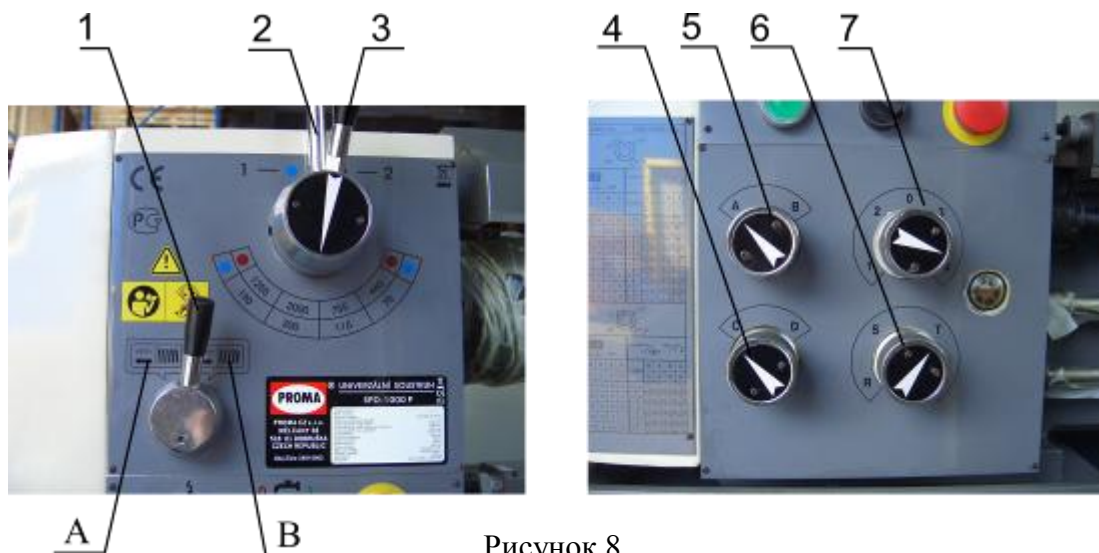


Рисунок 8.


Рукоятка изменения направления вращения ходового вала и ходового винта 1: Имеет два фиксированных положения. При прямом вращении шпинделя положение А – правое вращение, положение В – левое вращение.

Рукоятки установки числа оборотов шпинделя 2 и 3: Рукоятка 2 имеет два фиксированных положения. Рукоятка 3 имеет четыре фиксированных положения.

Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы 4, 5, 6 и 7: Рукоятки 4 и 5 - два фиксированных положения. Рукоятка 6 – четыре фиксированных положений. Рукоятка 7 – пять фиксированных положений.

Внимание! – Все рукоятки переключать при выключенном вращении шпинделя. При затруднении включения вручную проверните шпиндель. Будьте предельно осторожны. При включении рукоятки обращайтесь внимание на четкую фиксацию рукоятки в данном положении!

Органы управления задней бабки (см. рис. 9).

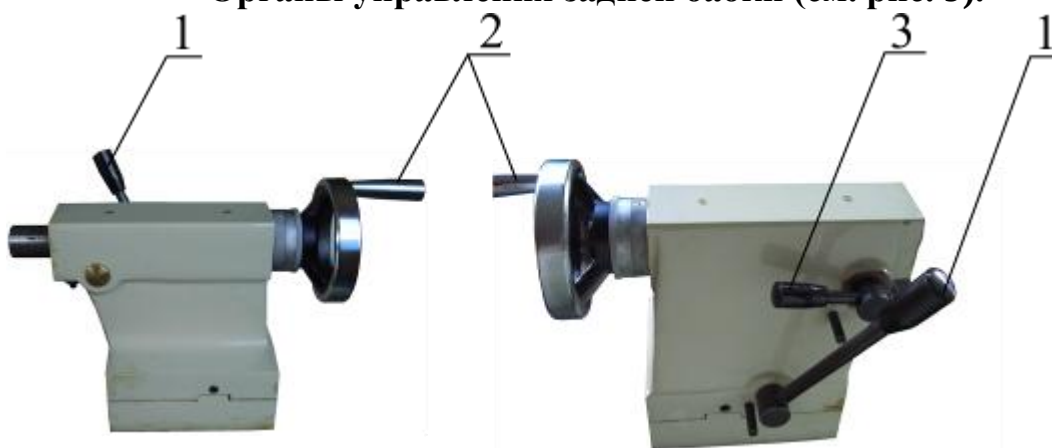

Рукоятка крепления задней бабки 1: Поворот против часовой стрелки (к шпинделю) закрепление задней бабки. Поворот по часовой стрелке - открепление задней бабки.

Рукоятка зажима пиноли задней бабки 3: Вращение против часовой стрелки (к шпинделю) – пиноль зажата. Перемещение по часовой стрелке – пиноль отжата.

Маховик перемещения пиноли задней бабки 2: Вращение по часовой стрелке – перемещение пиноли влево. Вращение против часовой стрелки – перемещение пиноли вправо.

Ножной тормоз (см. рис. 10).

Рисунок 9.

Педаль ножного тормоза 1: электромеханическое устройство. Для остановки всех функций станка достаточно нажать на педаль. При нажатии на педаль происходит выключение главного двигателя и торможение шпинделя за счет встроенного барабана с колодками.

ВНИМАНИЕ!: следует помнить, что станок все равно остается под напряжением!

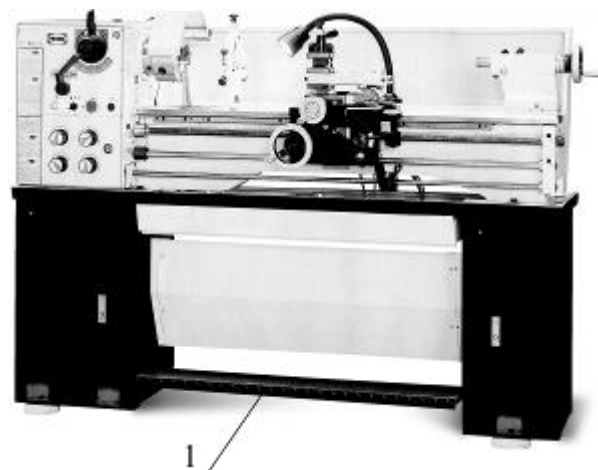


Рисунок 10.

4.3. Первоначальный пуск и обкатка.

Внимание! Подключение всех электрических проводов и соединений может осуществляться только профессиональным электриком! Несоблюдение данного условия может привести к повреждению или поломке станка или тяжким последствиям.

Подключите станок к электросети. Контрольная лампочка 1 (рис.6) должна загореться.

Внимание! При неправильном подключении станка к электросети электронасос подачи СОЖ будет вращаться в противоположную сторону, исключая подачу СОЖ

Следует знать, что из-за наличия блокировочных устройств станок не может быть включен:

- При открытом боковом кожухе шпиндельной бабки
- При откинутом кожухе ограждения патрона

Последовательно включая станок без нагрузки на различных числах оборотов и подачах, начиная с минимальных, в течение нескольких часов, следует убедиться в нормальной работе всех механизмов.

После этого можно приступить к наладке станка на обработку деталей.

Внимание! В течение первых 50—60 ч для приработки работать только на средних скоростях и нагрузках, особое внимание, уделяя контролю функционирования системы смазки.

Период сохранения первоначальной точности и долговечности станка зависит от окружающей среды, поэтому недопустимо устанавливать станки в помещениях с высокой концентрацией, абразивной пыли, окалины.

Обработка чугунных деталей способствует повышенному износу трущихся частей, поэтому при обработке таких деталей необходимо несколько раз в смену особенно тщательно удалять стружку и пыль с направляющих станины и каретки и смазывать их.

Нужно избегать обработки изделий с ударом.

5. Описание работы оборудования.

5.1. Наладка оборудования.

Подготовка зажимного патрона.

1. Придерживая патрон, поворачивайте последовательно шесть кулачковых затворов на $\frac{1}{4}$ оборота против часовой стрелки при помощи ключа для снятия зажимного патрона. Риска **A** должна совпасть с указательной риской **I** (рис.11).

2. Аккуратно снимите патрон со шпинделя и поместите его на соответствующую рабочую поверхность.

3. Осмотрите установочные пальцы, убедитесь в отсутствии забоин на сопрягаемых поверхностях. Тщательно очистите все части патрона и посадочное место на шпинделе при помощи керосина или другого обезжиривающего раствора.

4. Покройте шпиндель, кулачковые затворы и корпус патрона тонким слоем масла.

5. Установите патрон на посадочное место на шпинделе. Зафиксируйте патрон, повернув кулачковые затворы на $\frac{1}{4}$ оборота по часовой стрелке. Кулачковые затворы считаются плотно закрученными, если риска **A** находится между двумя указательными рисками **B** (рис.11).

Если указанная метка не находится между указательными рисками, необходимо снять патрон и подогнать установочные пальцы — либо выкрутив на 1-2 оборота (если затворы не зажимают), либо вкрутив до конца (если затворы находятся за пределами специальных меток) (рис.12).

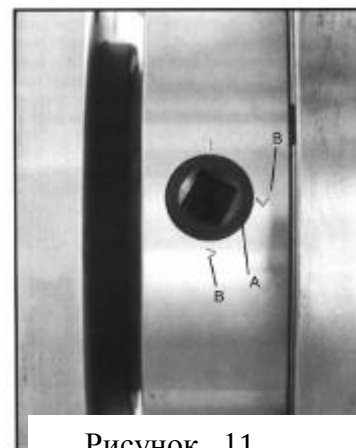


Рисунок 11



Рисунок 12.

Установка люнетов.

Люнет служит дополнительной опорой вращающимся при обработке деталям. Люнет предотвращает прогиб деталей от усилий резания и собственного веса, повышает их виброустойчивость; применяется при обработке длинных нежестких валов, деталей, имеющих длинные выступающие части, и т.п.

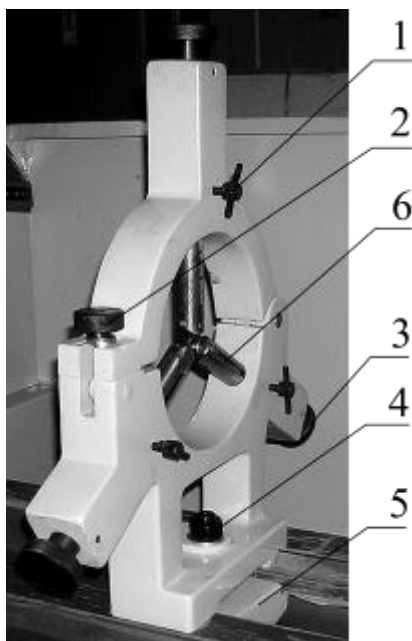


Рисунок 13.

Неподвижный люнет устанавливается на станине слева от каретки и закрепляется с помощью прижимной планки 5, болта и гайки 4. Для установки детали в люнет выкрутите стопора 1 направляющих пальцев 6, на 1-2 оборота, и выкрутите направляющие пальцы до упора, ослабьте гайку 2, откиньте фиксатор и поднимите верхнюю часть люнета, установите деталь в зажимной патрон, поставьте верхнюю часть люнета на место и зафиксируйте ее. Подведите направляющие пальцы к детали, зажмите стопора 1 (см. рис.14).

Подвижный люнет устанавливается на каретке суппорта. У подвижного люнета два направляющих пальца, место третьего пальца занимает сам резец.

Подвижный люнет предотвращает прогиб изделия, возникающий под давлением резца.

Направляющие пальцы устанавливаются таким же образом, как и на неподвижном люнете.

Выбор скоростей шпинделя (см. рис.14).

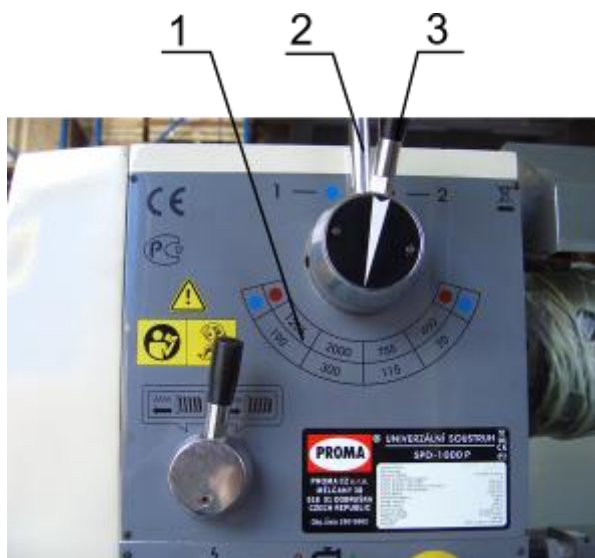


Рисунок 14.

Установка числа оборотов шпинделя осуществляется двумя рукоятками 2 и 3 по таблице 1 помещенной на шпиндельной бабке.

При помощи рукояток 2 и 3 можно установить восемь ступеней выходных оборотов шпинделя. Для того чтобы изменить скорость вращения шпинделя, прежде всего, остановите двигатель. Установите рукоятки переключения в требуемое положение. При затруднении включения вручную проверните шпиндель.

Произойдет проворот шестерен, и они войдут в зацепление. Будьте предельно осторожны! При включении рукоятки обращайтесь внимание на четкую фиксацию рукоятки в данном положении!

При включении рукоятки обращайтесь внимание на четкую фиксацию рукоятки в данном положении!

Установка величины подачи и шага резьбы (см. рис.15).

Установка величин подачи и шага резьбы осуществляется рукоятками 2, 3, 4, и 5 в соответствии со значениями, указанными в таблице 1. Таблица расположена слева на передней части шпиндельной бабки.

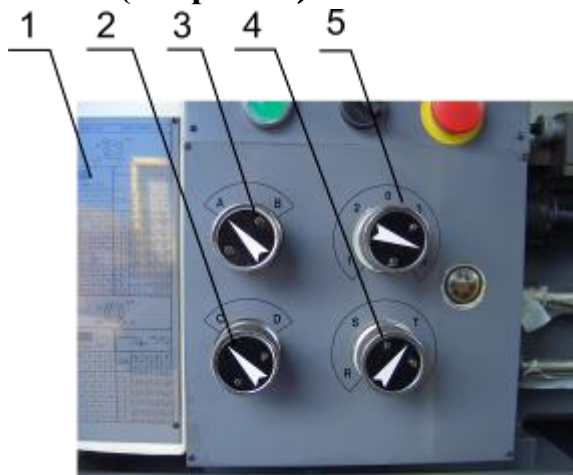


Рисунок 15.

Замена шестерен гитары подач (см. рис. 16):

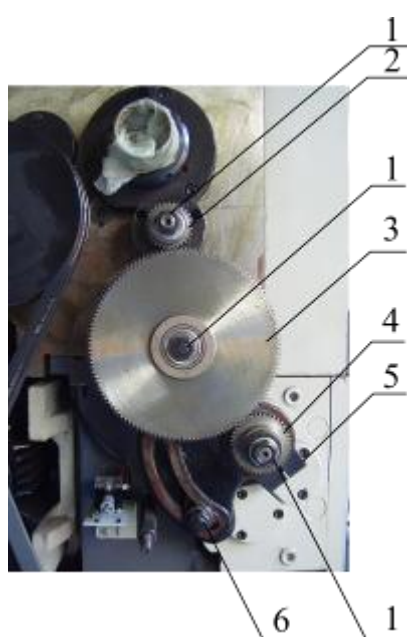


Рисунок 16.

Для замены шестерен гитары подач снимите боковой защитный кожух шпиндельной бабки. Шестерня 2 ведущая, шестерня 4 ведомая. Валы шестерен 2 и 4 закреплены в подшипниках; поэтому регулировки зазоров между шестерен производятся при помощи изменения положения шестерни 3, ось которой перемещается по пазу кронштейна, и изменения положения кронштейна. Шестерни на валах и оси закреплены гайками 1.

Выкрутите на 2-3 оборота зажимной болт 5 и гайку зажима кронштейна 6. Выведите из зацепления промежуточную шестерню 3 с шестерней 2 опусканием кронштейна вниз. Открутив гайку 1, снимите шестерню 3. Установите требуемую шестерню. Положением оси промежуточной шестерни и положением гитары отрегулируйте зазоры между шестерен. При регулировке зазоров между шестернями следите, чтобы зазоры были наименьшими, но при этом шестерни вращались свободно.

Внимание! – Замену шестерен гитары подач производить на станке, отключенном от электросети!

Установка и снятие съемной части станины (мостика) (см. рис. 17).



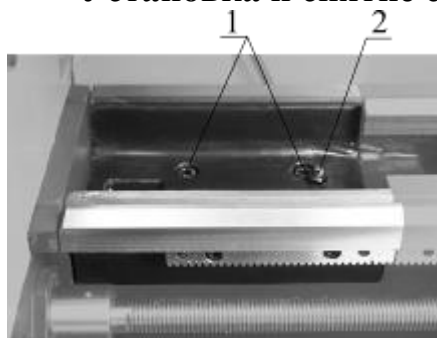


Рисунок 17.

Для снятия мостика выверните крепежные болты 1 и выньте штифты 2. Во избежание забоин мостик положите на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покройте тонким слоем масла. Перед установкой мостика на станину следует очень тщательно протереть посадочные поверхности станины и мостика и убедиться в отсутствии забоин.

6. Электрооборудование.

6.1.Схема.

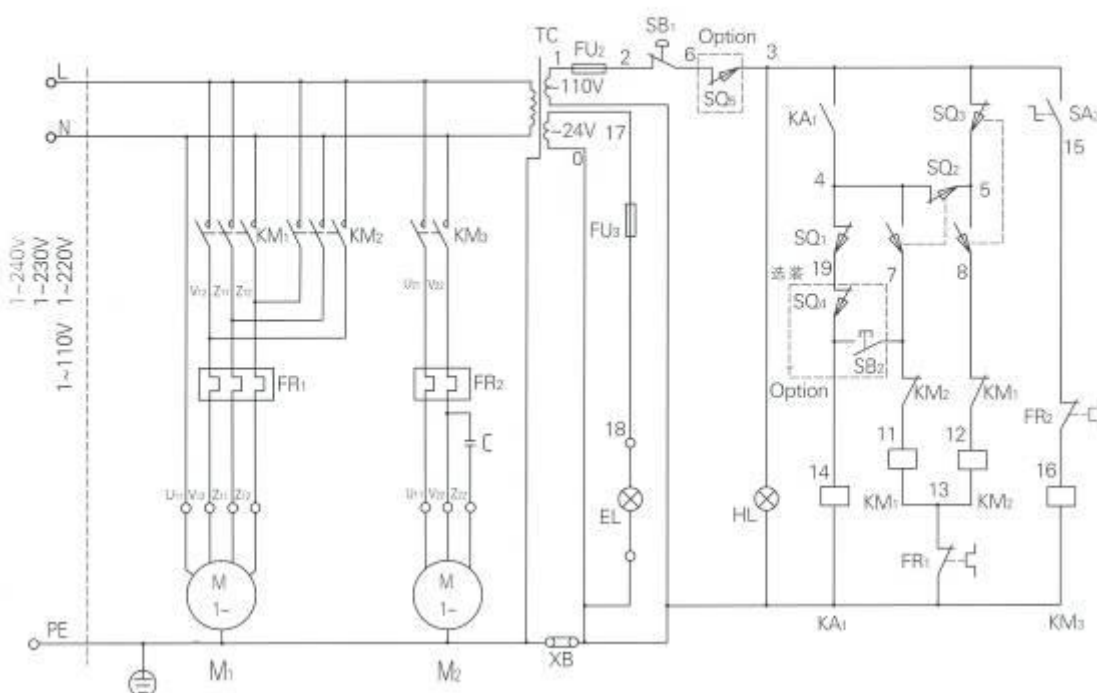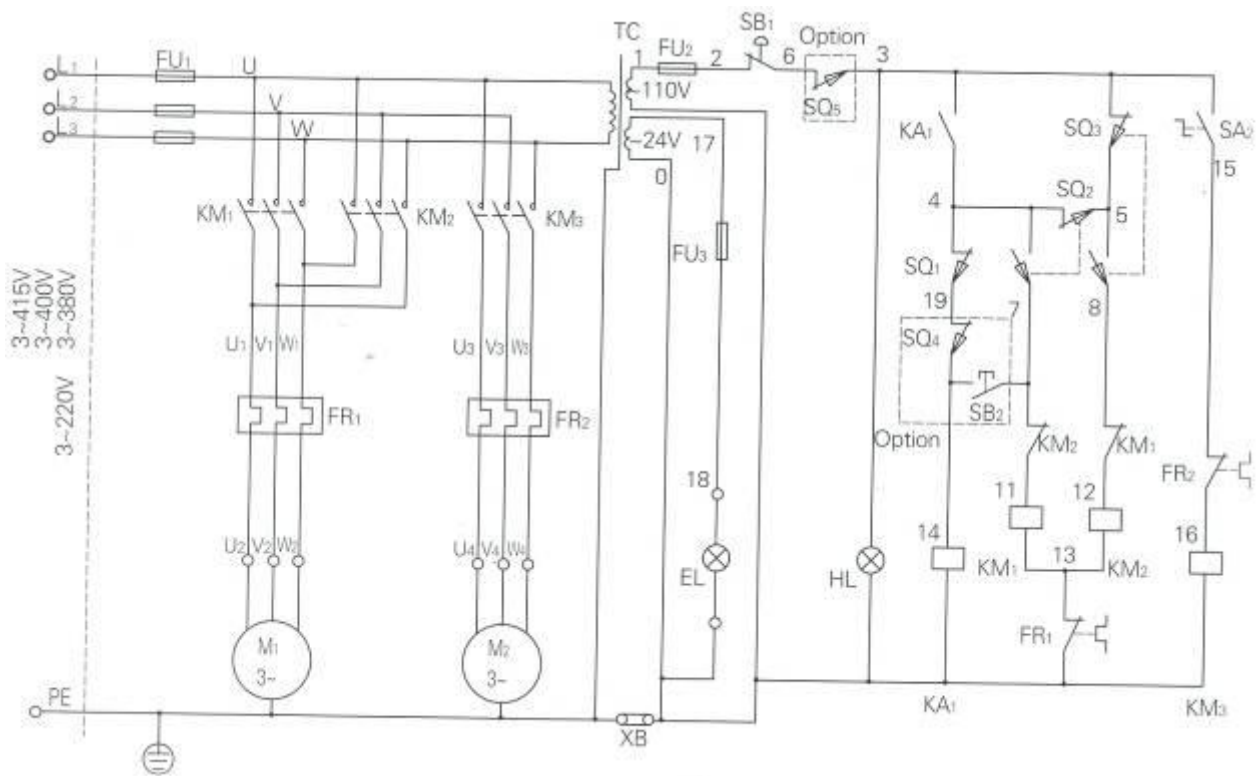

6.2.Перечень элементов схемы.

Code name	Description	Model and Technical data
M1	Main motor	YC100L-4, 1.5KW
M2	Coolant pump motor	AB-12, 40W
KM1—KM2	A. C. contactor	LC1-D189, 110V, 50Hz/60Hz
KM3	A. C. contactor	LC1-D099, 110V, 50Hz/60Hz
KA1	Relay	CA2-DN140, 110V, 50Hz/60Hz
FR1	Thermal relay	T16 9-13A (220V) ; 18-27A (110V)
FR2	Thermal relay	T16 0.35-0.52A (220V) ; 0.7-1.0A (110V)
FU2	Blow fuse	RT20/2, 2A
FU3	Blow fuse	RT21-20/5, 5A
EL	Machine lamp	JC11-1
SB1	Buttom	LA25-01ZS/102
SB2	Buttom	LA25-10/12
SA2	Buttom	KA25-10XB/2
HL	indicator light	AD1-30/20
SQ1	Limit switch	LXW5-11N1
SQ2. SQ3	Limit switch	LXW5-11D1
SQ4	Limit switch	LXW5-11Q1
SQ5	Limit switch	LXW3
TC	Transformer	JBK3-100, 110V. 220V. 230V. 240V/110V. 24V

Code name	Description	Model and Technical data
M1	Main motor	Y90L-4, 1.5Kw
M2	Coolant pump motor	AB-12, 40W
KM1—KM2	A. C. contactor	LC1-D129, 110V, 50Hz/60Hz
KM3	A. C. contactor	LC1-D099, 110V, 50Hz/60Hz
KA1	Relay	CA2-DN140, 110V, 50Hz/60Hz
FR1	Thermal relay	T16 3~4.5A (380V) ; 6.3-9A (220V)
FR2	Thermal relay	T16 0.19A~0.29A (380V) ; 0.35-0.52A (220V)
FU1	Blow fuse	RDD-1, 12A
FU2	Blow fuse	RT20/2, 2A
FU3	Blow fuse	RT21-20/5, 5A
EL	Machine lamp	JC11-1
SB1	Buttom	LA25-01ZS/102
SB2	Buttom	LA25-10/12
SA2	Buttom	KA25-10XB/2
HL	indicator light	AD1-30/20
SQ1	Limit switch	LXW5-11N1
SQ2, SQ3	Limit switch	LXW5-11D1
SQ4	Limit switch	LXW5-11Q1
SQ5	Limit switch	LXW3
TC	Transformer	JBK3-100, 220V. 380V. 400V. 415V/110V. 24V

7. Техническое обслуживание.

7.1. Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специалист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые работы на станке должны проводиться только в состоянии покоя, когда станок не работает и отклю-

чён от электрической сети (вынут штепсель подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специалистом электриком.

Если станок долго не эксплуатировался, то необходимо проверить состояние смазки в подшипниках и сопротивление изоляции обмотки двигателя. В зависимости от продолжительности времени и условий хранения, периодичность проверок может изменяться.

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.

7.2. Смазка оборудования.

Шпиндельная бабка и коробка подач.

Смазка подшипников и зубчатых колес происходит за счет разбрызгивания масла вследствие вращения зубчатых колес. Уровень масла должен быть не ниже метки на контрольных глазках, т.е. контрольный глазок должен быть заполнен наполовину. После первого месяца эксплуатации масло в шпиндельной бабке необходимо заменить; затем замена масла производится раз в полгода. В коробке подач после первых трех месяцев эксплуатации необходимо произвести замену масла; затем замена масла в коробке подач производится каждые полгода.

Фартук и суппорт.

Уровень масла должен соответствовать метке на контрольном глазке, т.е. контрольный глазок должен быть заполнен наполовину. После первых трех месяцев эксплуатации необходимо произвести замену масла; затем замена масла в фартуке производится один раз в год.

Опора вала маховика ручного перемещения каретки - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку.

Опора винта поперечных салазок - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку.

Винт верхних салазок - Ежедневно смазывайте маслом через шариковые пресс-масленки.

Механизм деления многозаходных резьб - Ежедневно смазывайте маслом через шариковые пресс-масленки.

Винт и направляющие поперечных салазок - Ежедневно смазывайте маслом через три шариковые пресс-масленки.

Задняя бабка.

Пиноль задней бабки - Ежедневно смазывайте маслом через шариковую пресс-масленку .

Ходовой винт и ходовой вал.

Ежедневно смазывайте опорные подшипники ходового винта и ходового вала при помощи шариковых пресс-масленок.

Ежедневно перед началом работы нужно проверять уровень масла в шпиндельной коробке, коробке подач, фартуке и при необходимости доливать его.

Периодичность смазки

Таблица 1

п/п	Название	Тип масла	Метод	Частота смазки
1	Коробка скоростей	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять раз в полгода
2	Коробка подач	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять раз в полгода
3	Фартук	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Поддерживать уровень масла	Заменять один раз в год
4	Фартук	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
5	Каретка	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
6	Суппорт	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
7	Задняя бабка	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
8	Ходовой винт и ходовой вал	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Пресс-масленки	Ежедневно
9	Ходовой винт и ходовой вал	Подшипниковое масло Mogul LK 22	Смазать поверхность	Ежедневно

Аналоги масла, рекомендуемые для использования на станке

Таблица 2

Рекомендуемые марки масел	Характеристика рекомендуемых масел и условия подбора аналогов.
BEACON EP 2 или MOBILUX EP 2.	Пластическая смазка КР 2 N-20 по DIN 51825, класс / вязкости / NLGI обозначается по DIN 51502 как пластичная смазка КР 2 N-20.
Mobil DTE Heavy Medium. Shell Turbo T-68.	Класс вязкости ISO 68.соответствует DIN 51515-7. DIN 51517.

Внимание! Регулярная смазка продлевает срок службы оборудования.

По всем вопросам, возникшим при работе данного оборудования, обращайтесь в службу сервиса компании «ПРОМА».

8. Заказ запасных частей.

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.


При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует указывать следующие данные:


- А) марку оборудования;
- Б) заводской номер оборудования – номер машины;
- В) год производства и дату продажи станка;
- Д) номер детали на схеме.


9. Демонтаж и утилизация.


- Отключить станок от электросети;
- демонтировать станок;
- Все части распределить согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдать их для промышленной утилизации.


10. Схема узлов и деталей.

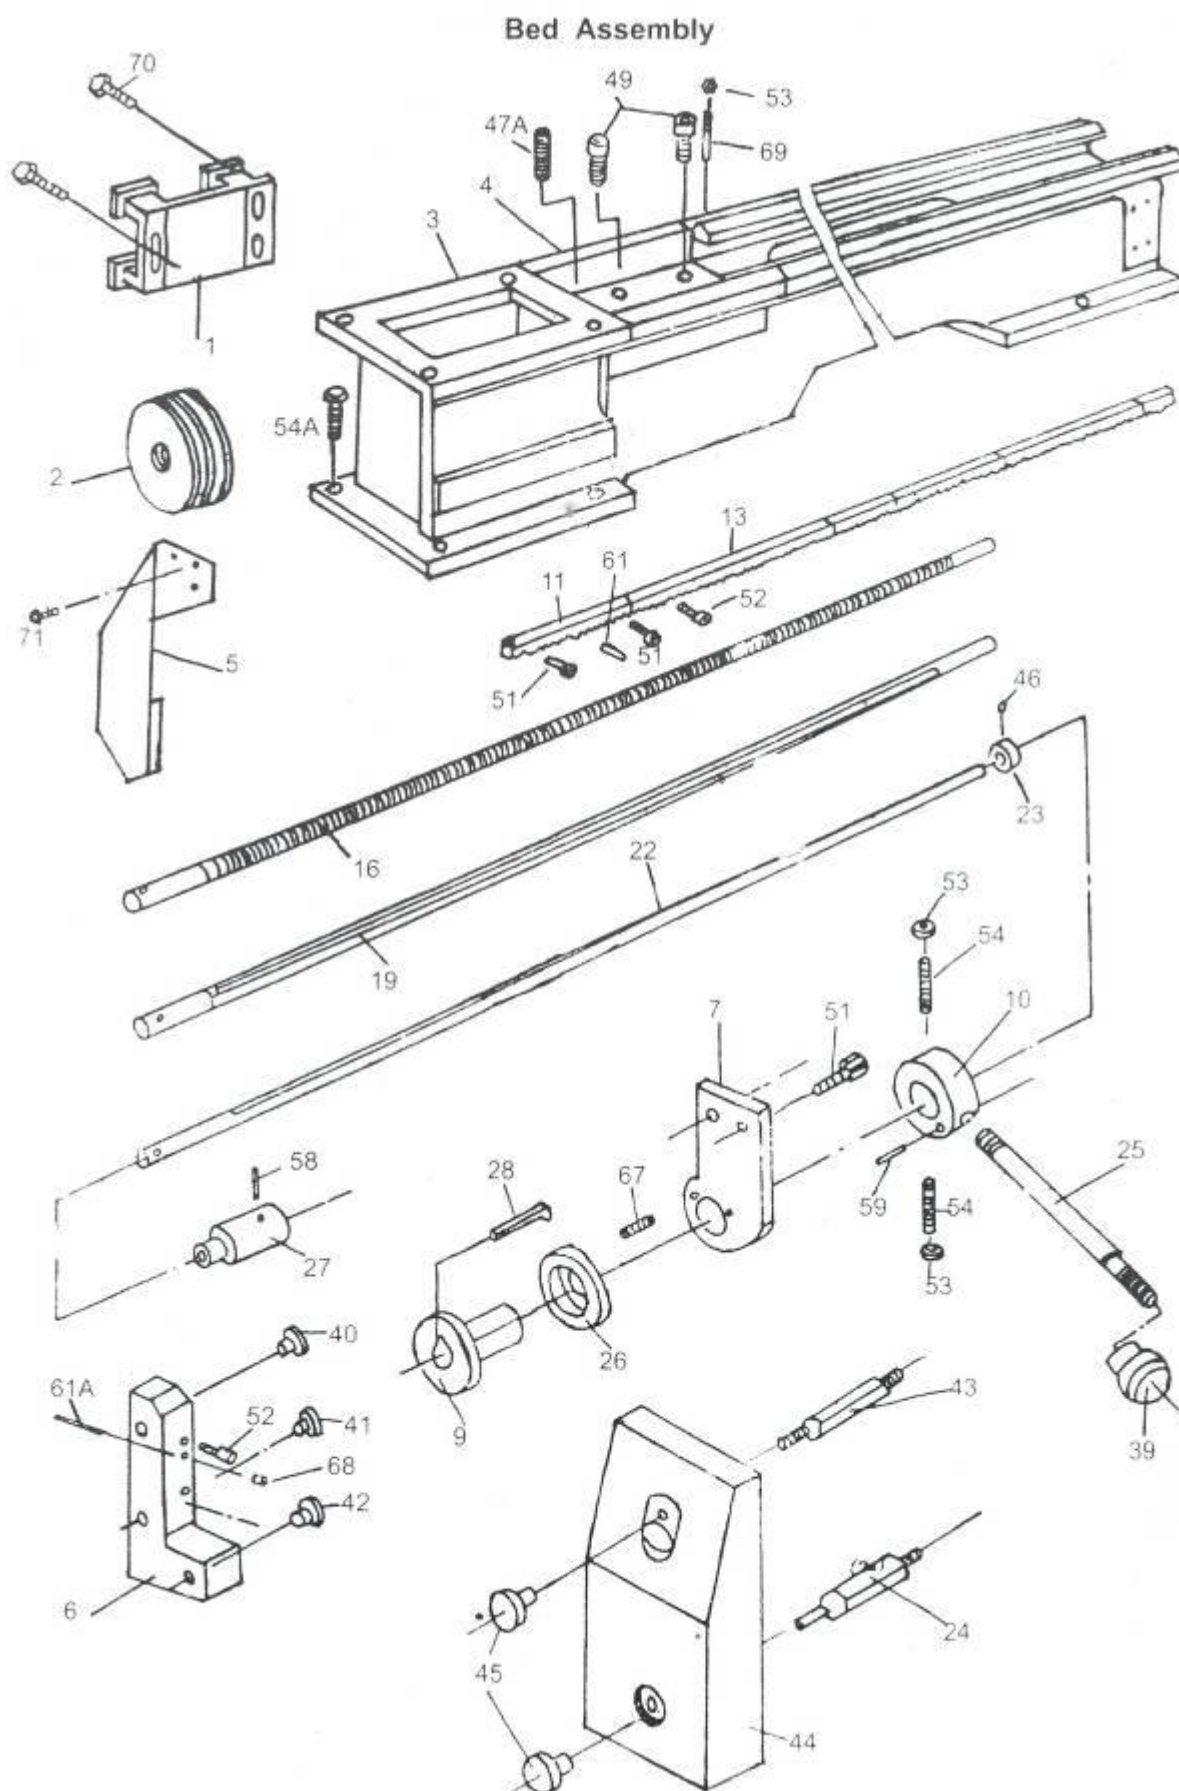


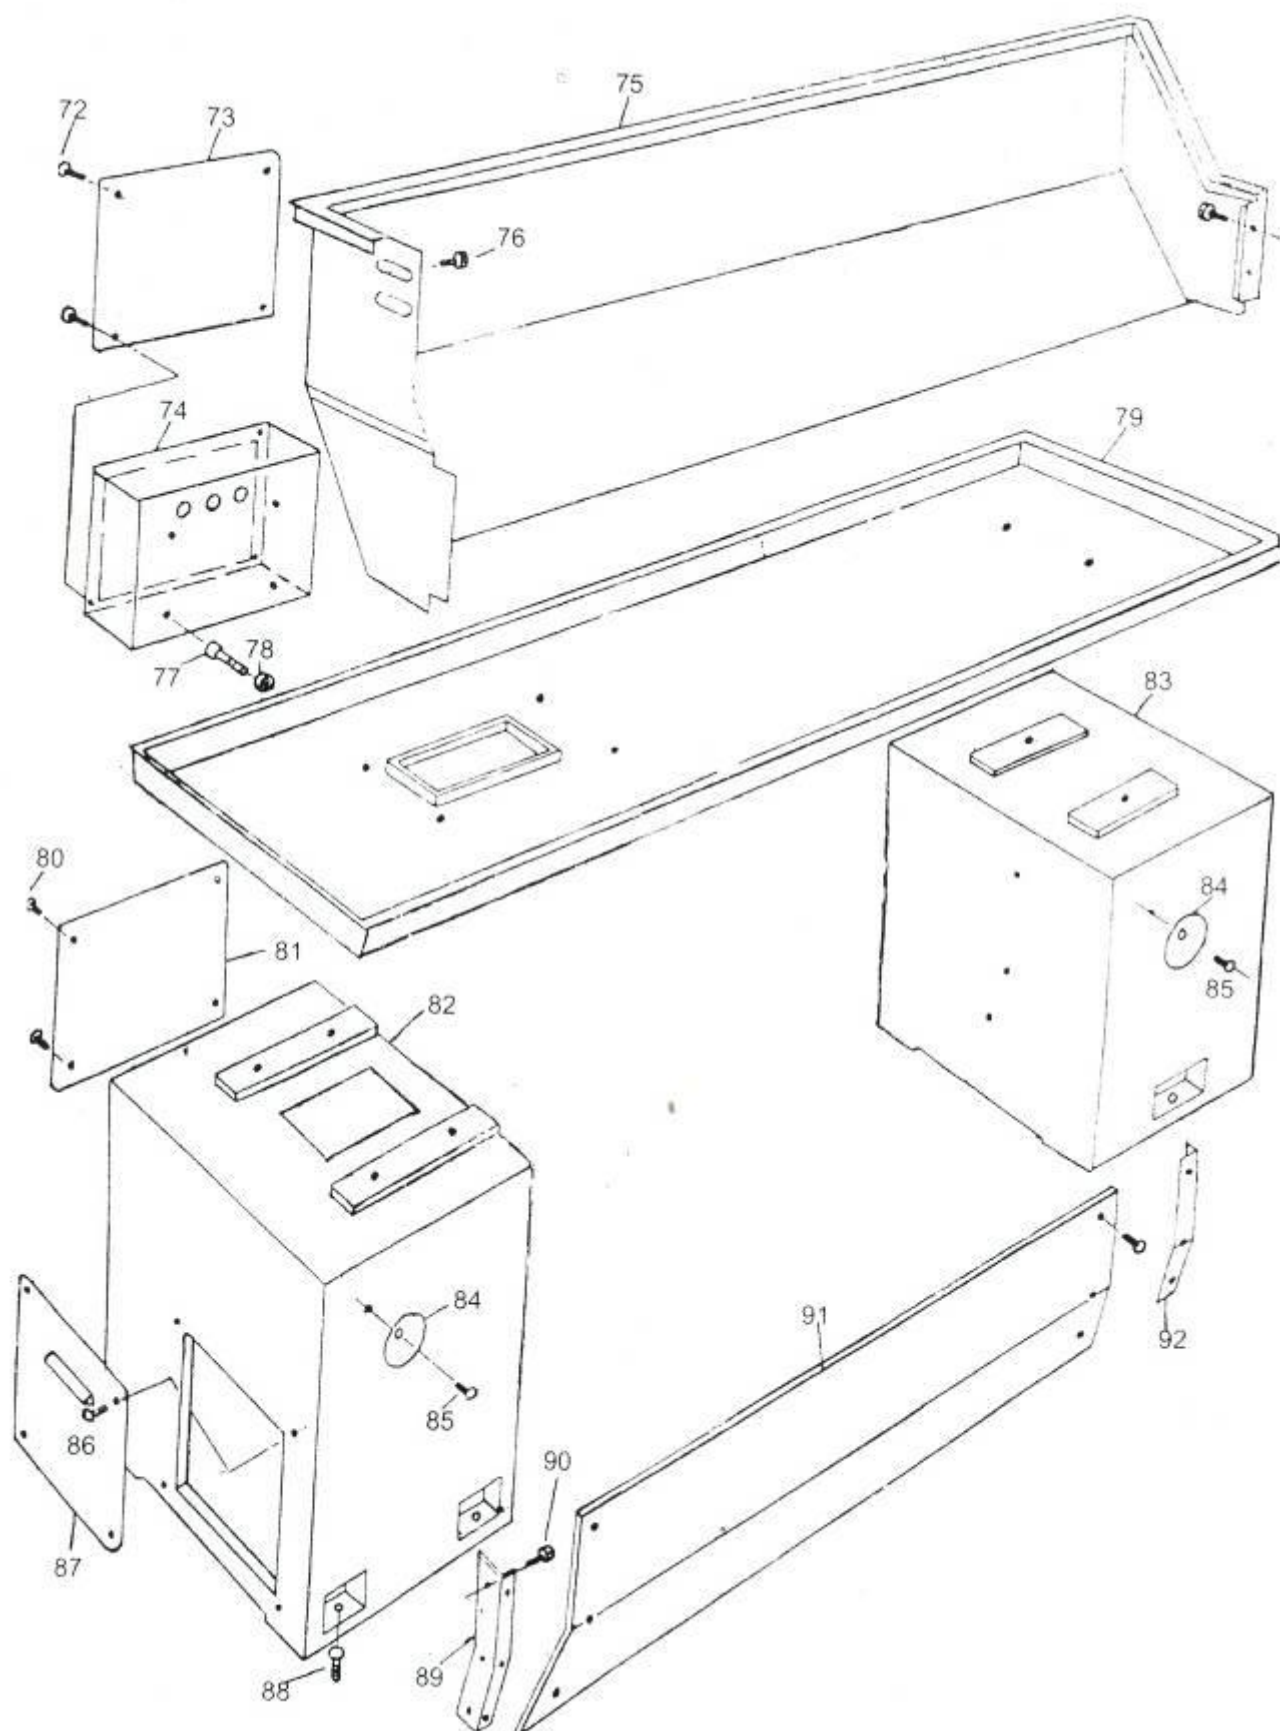


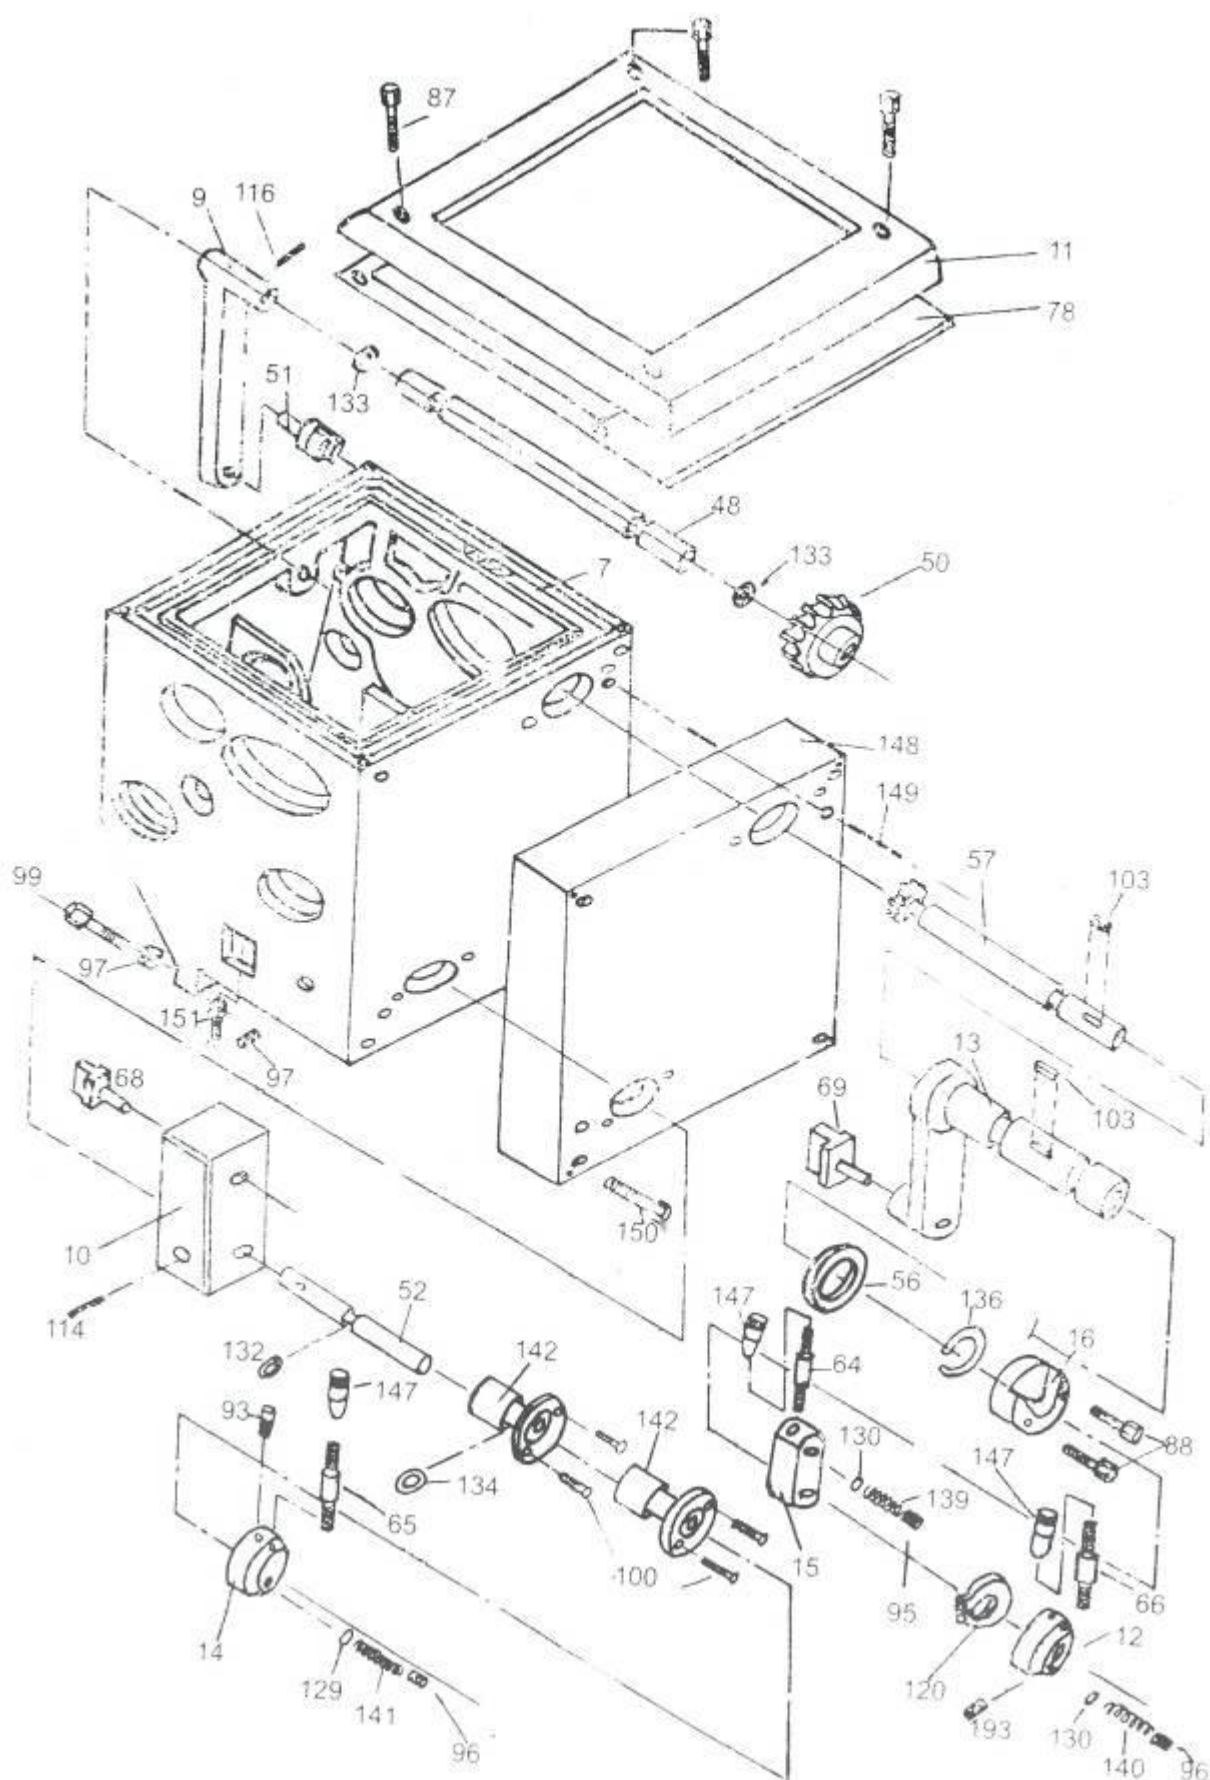



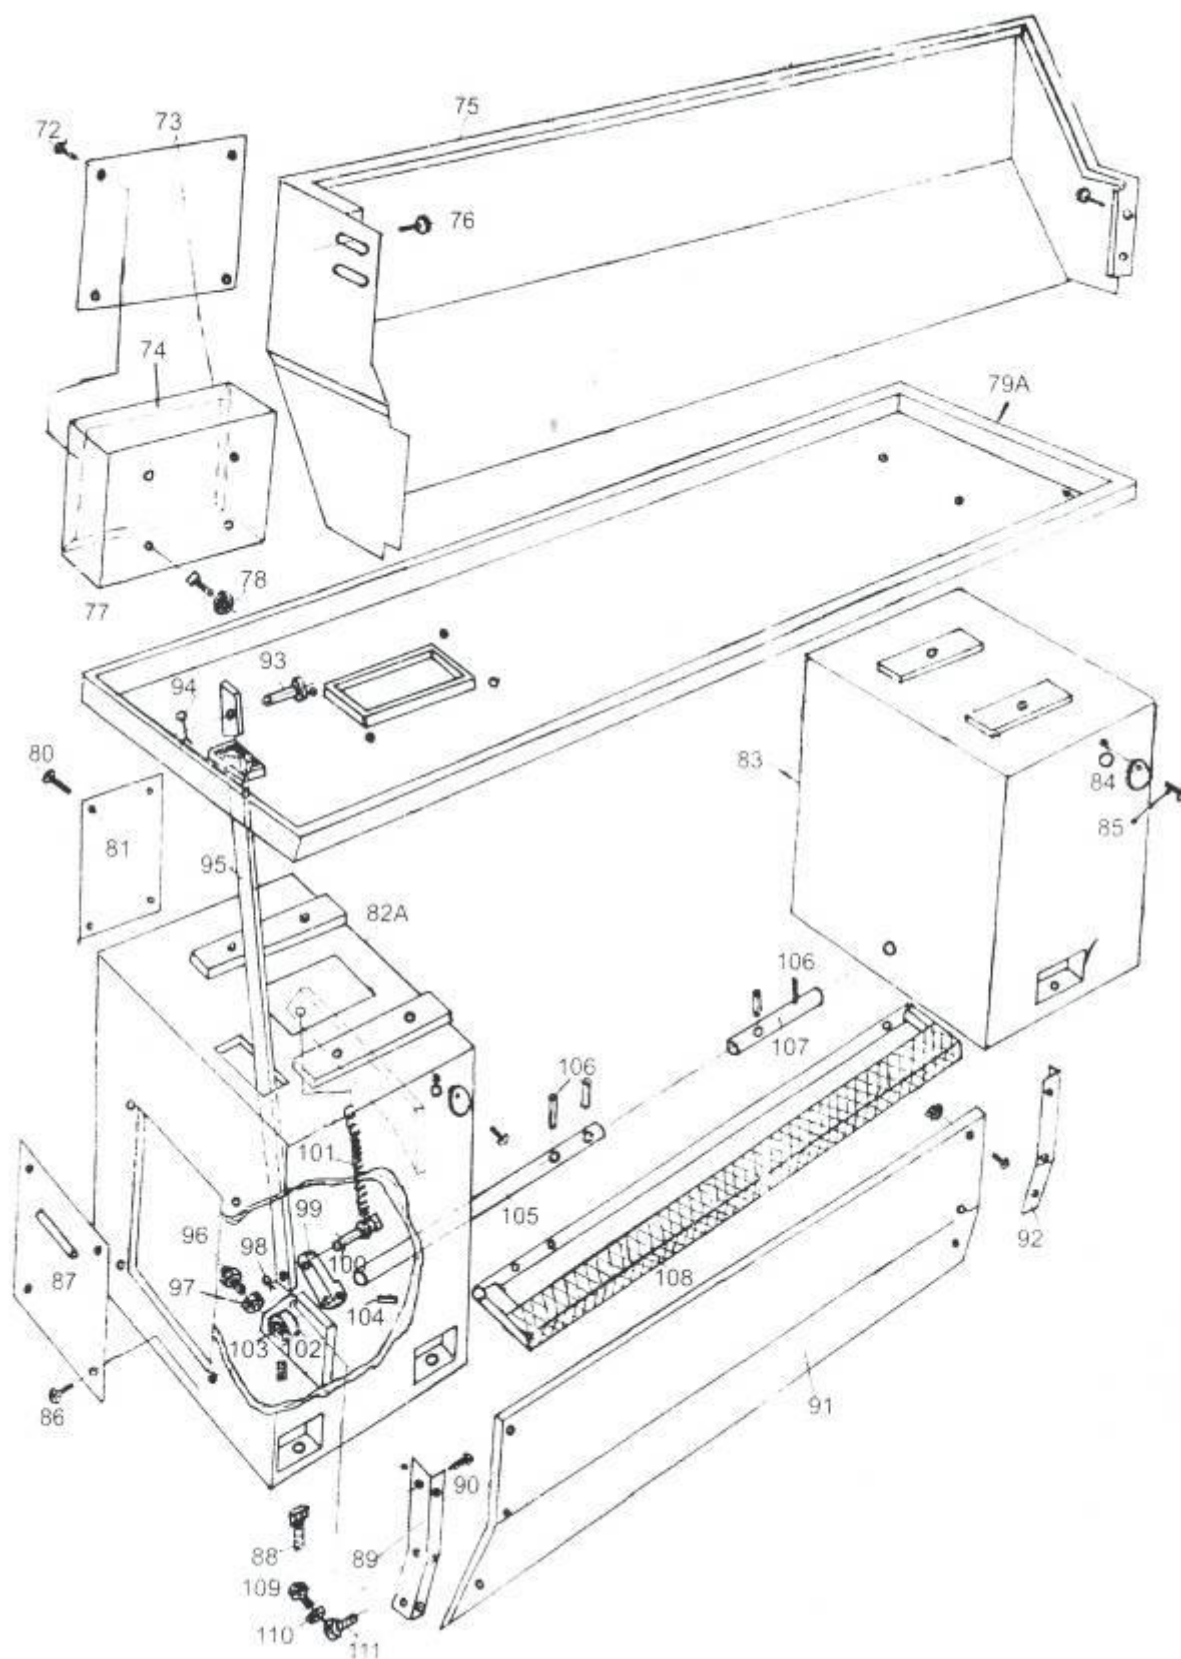


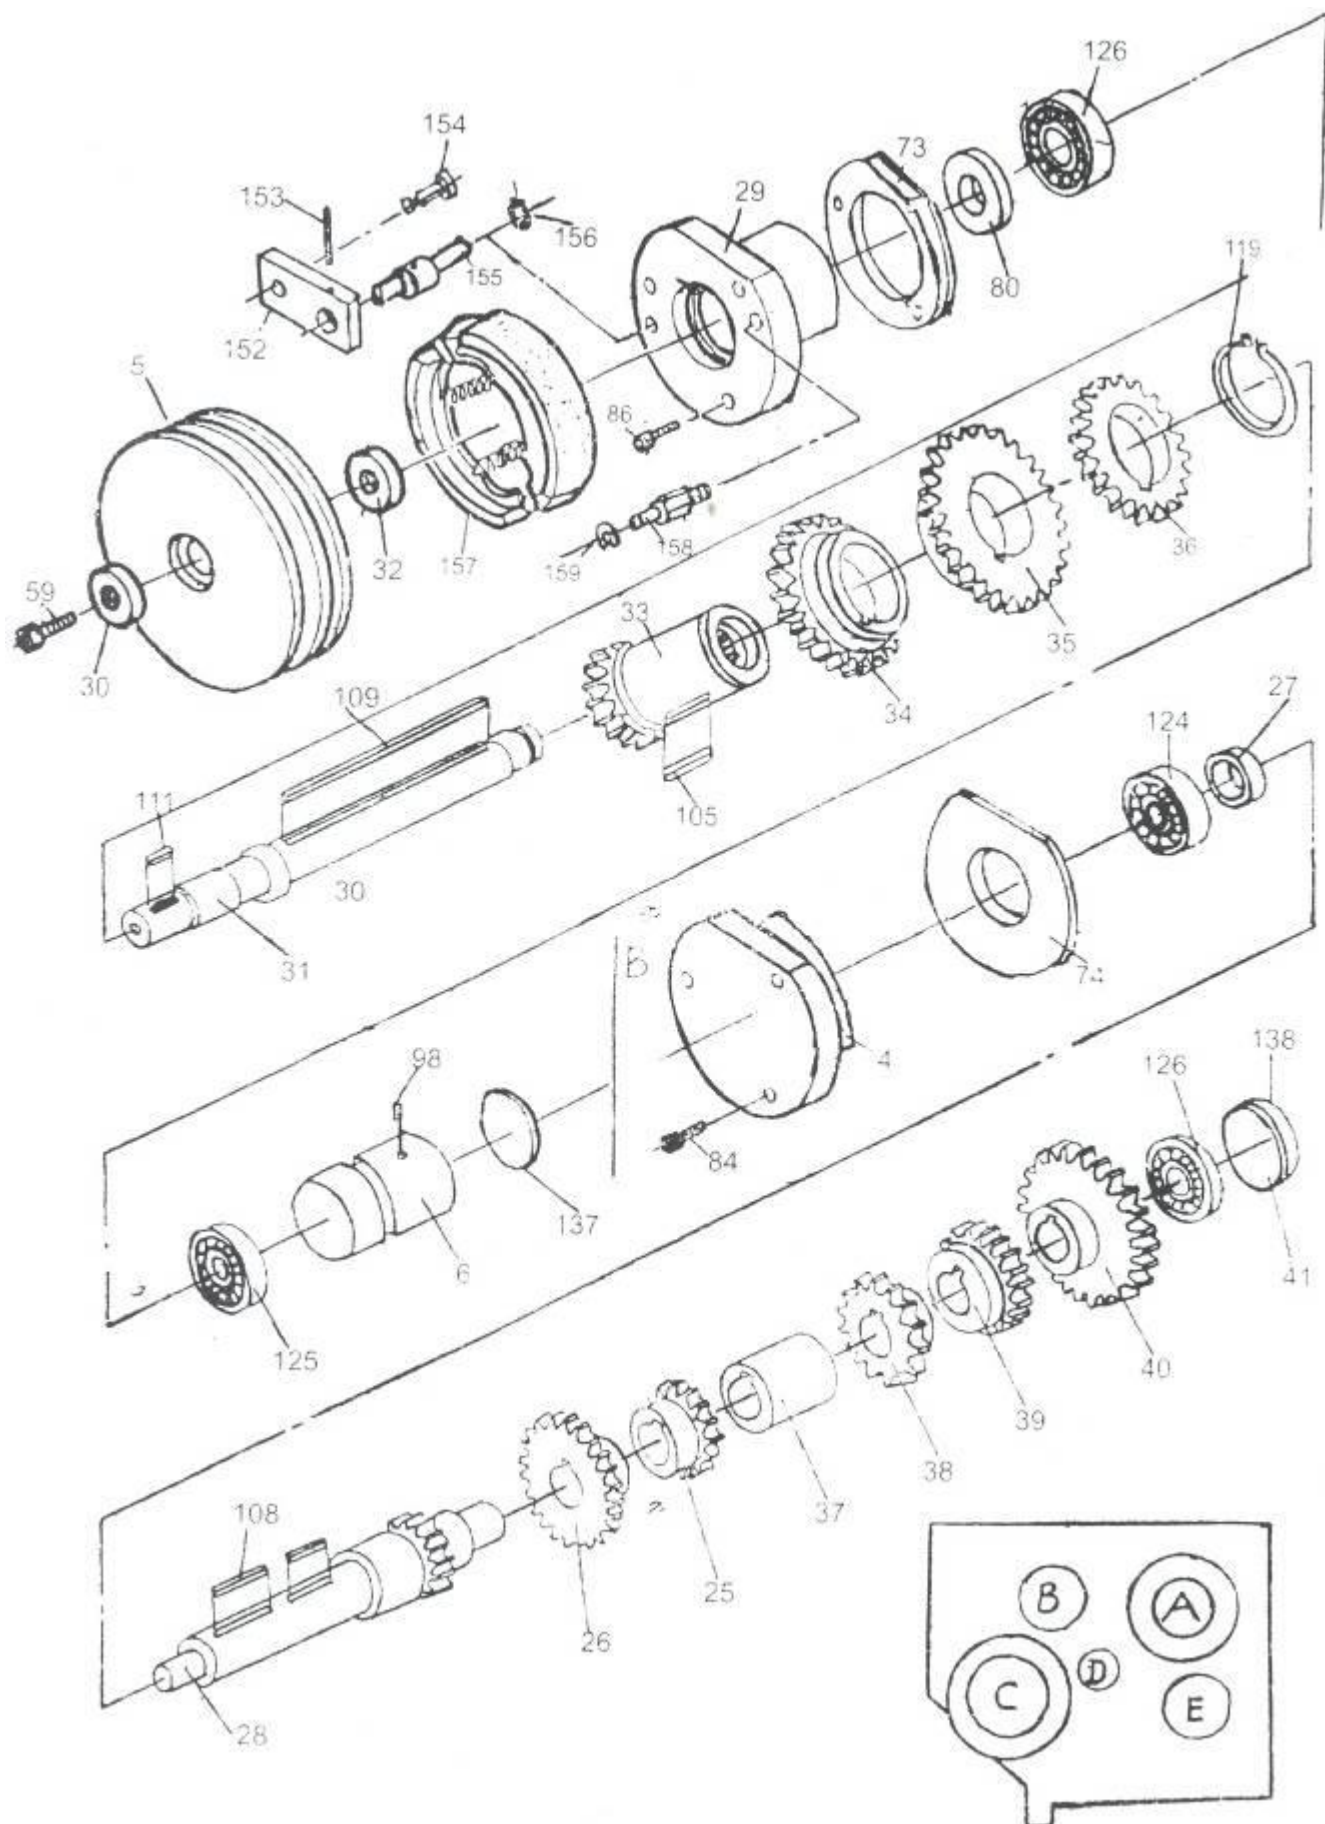


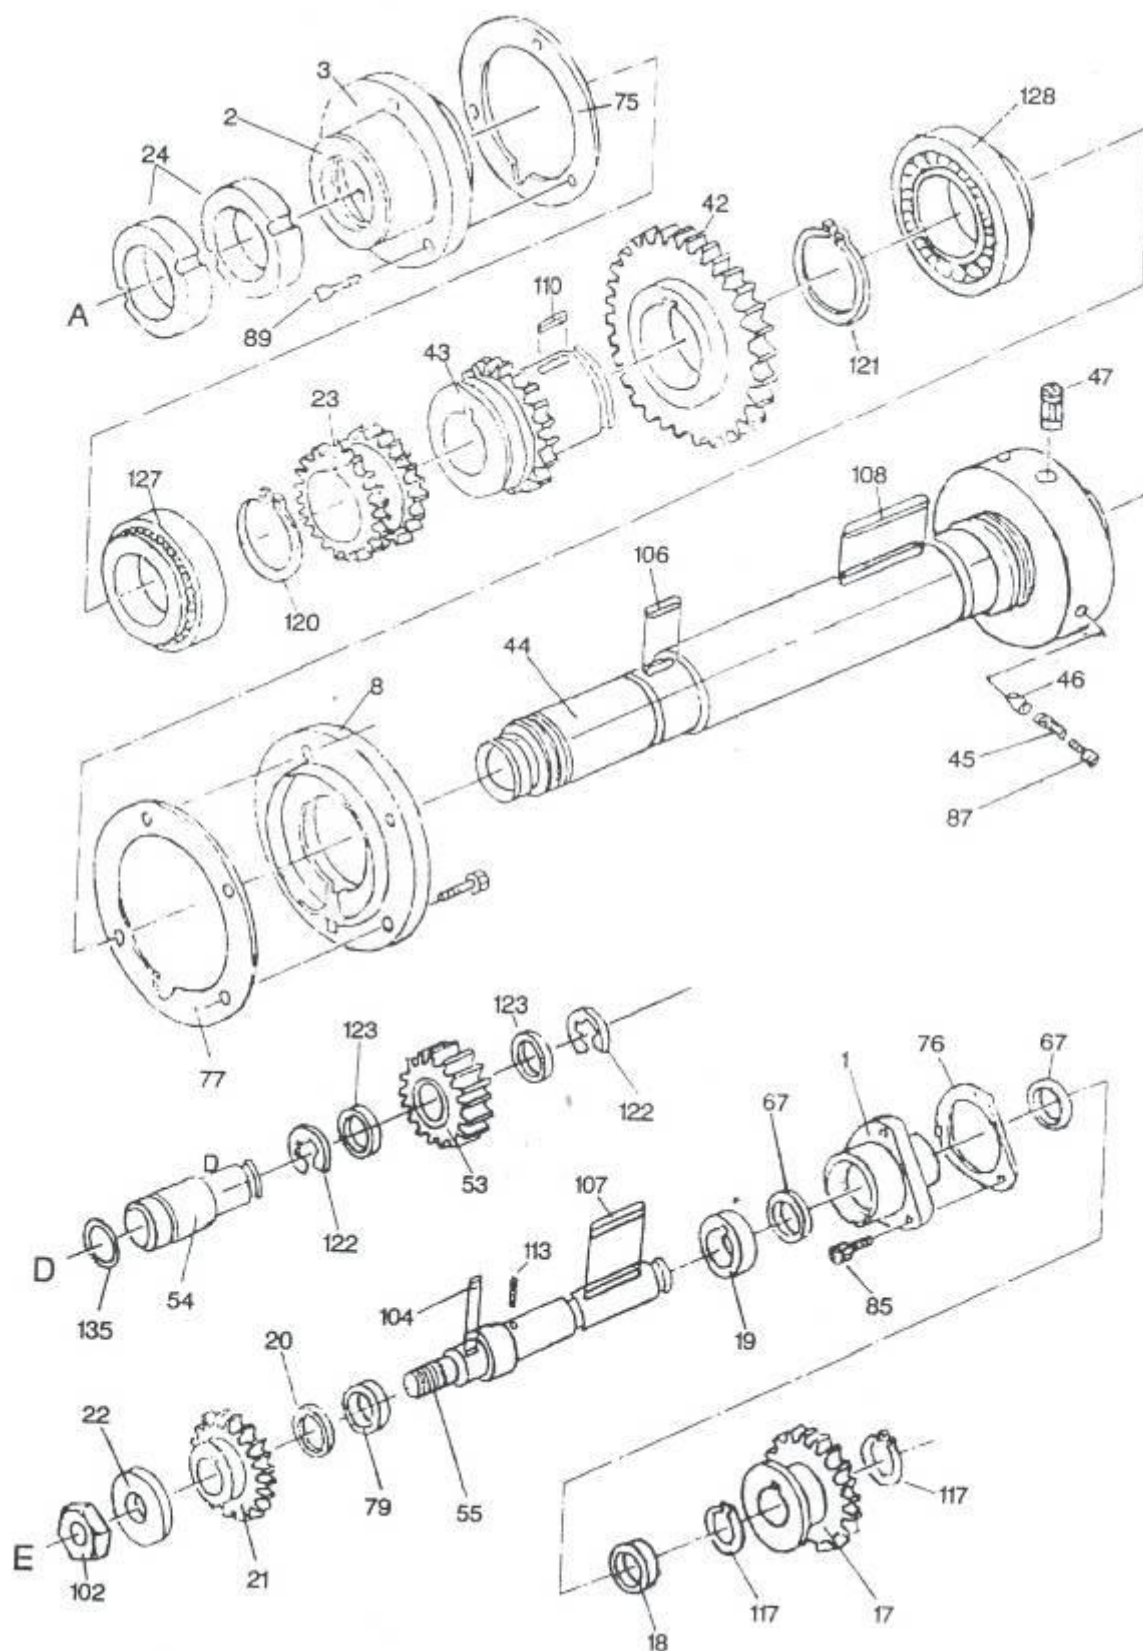


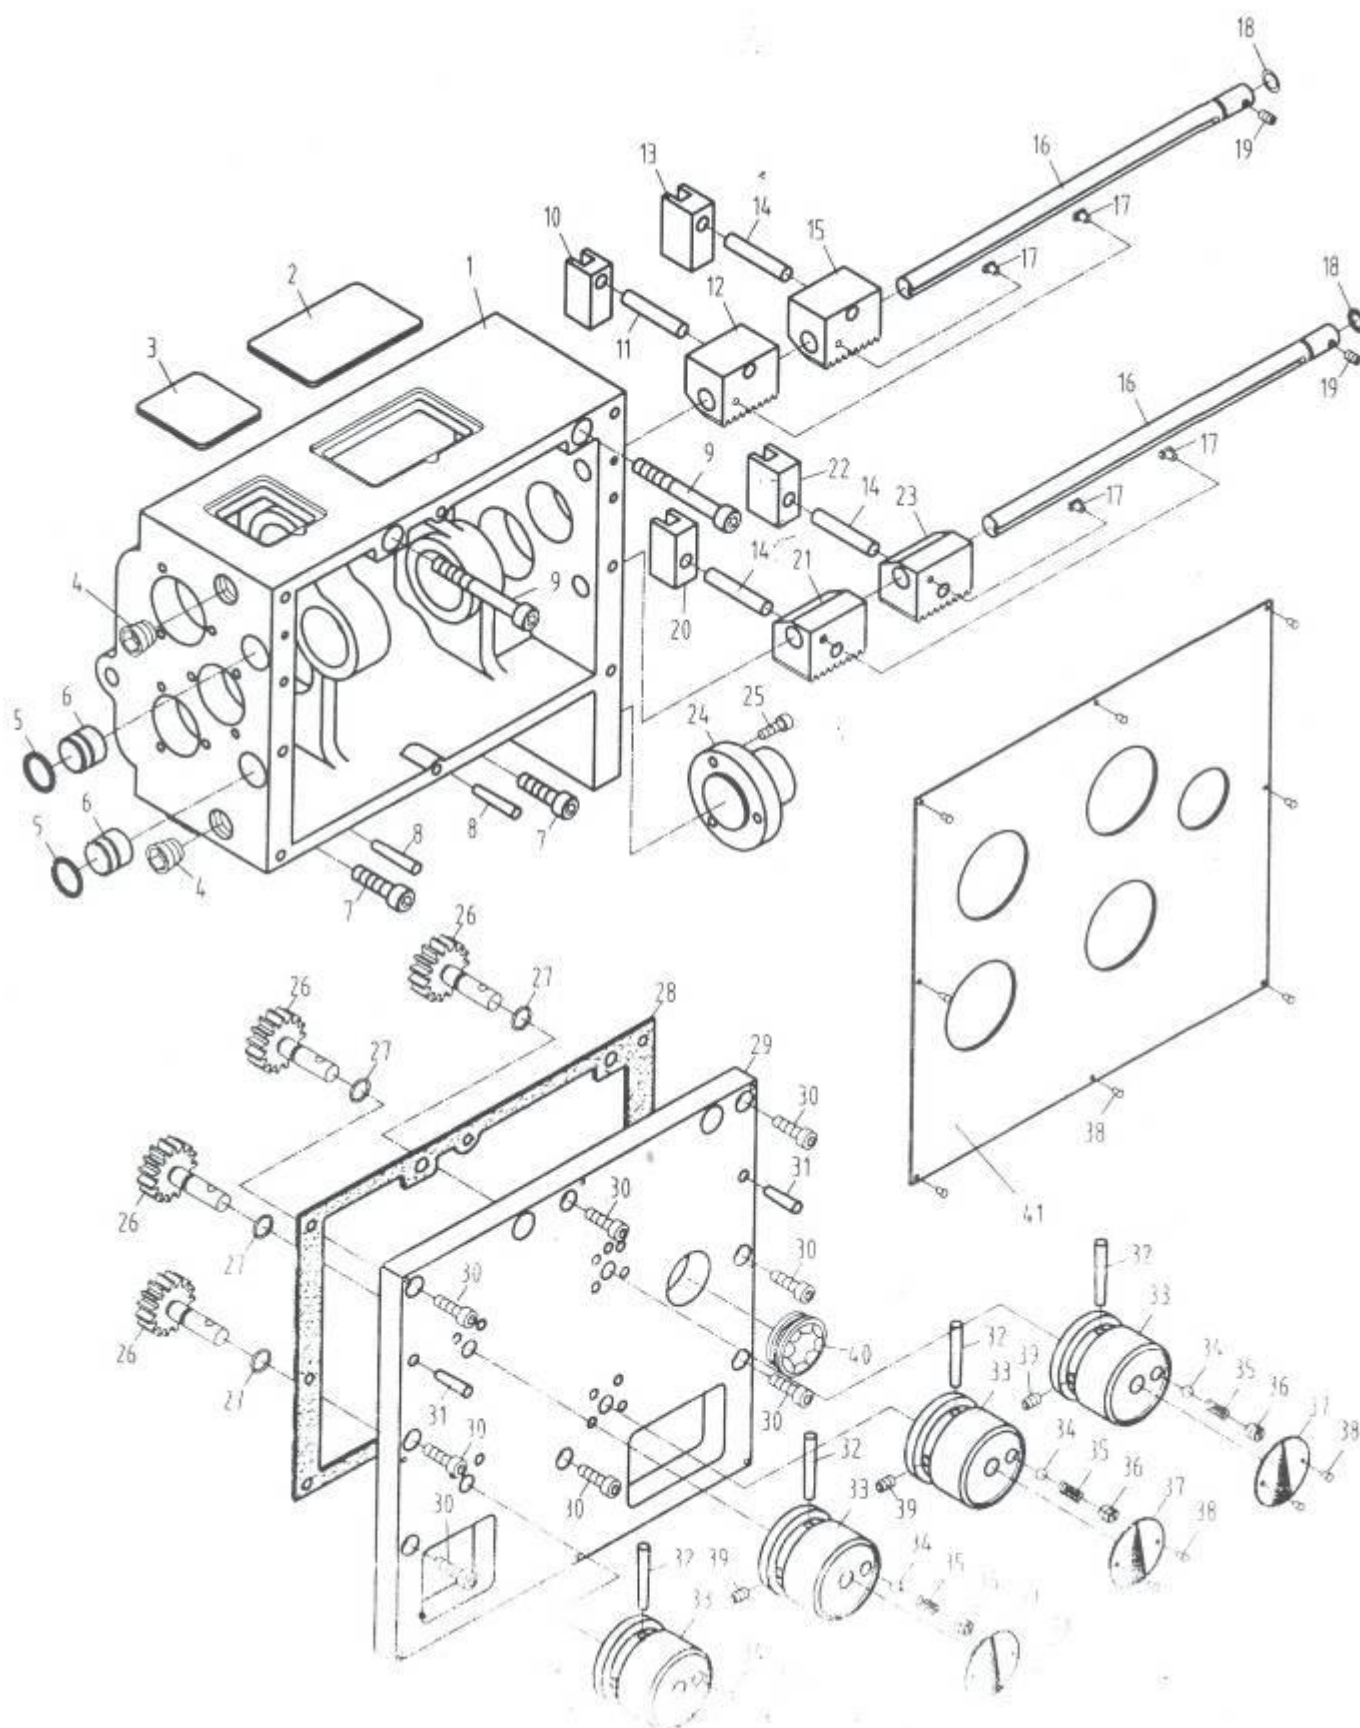


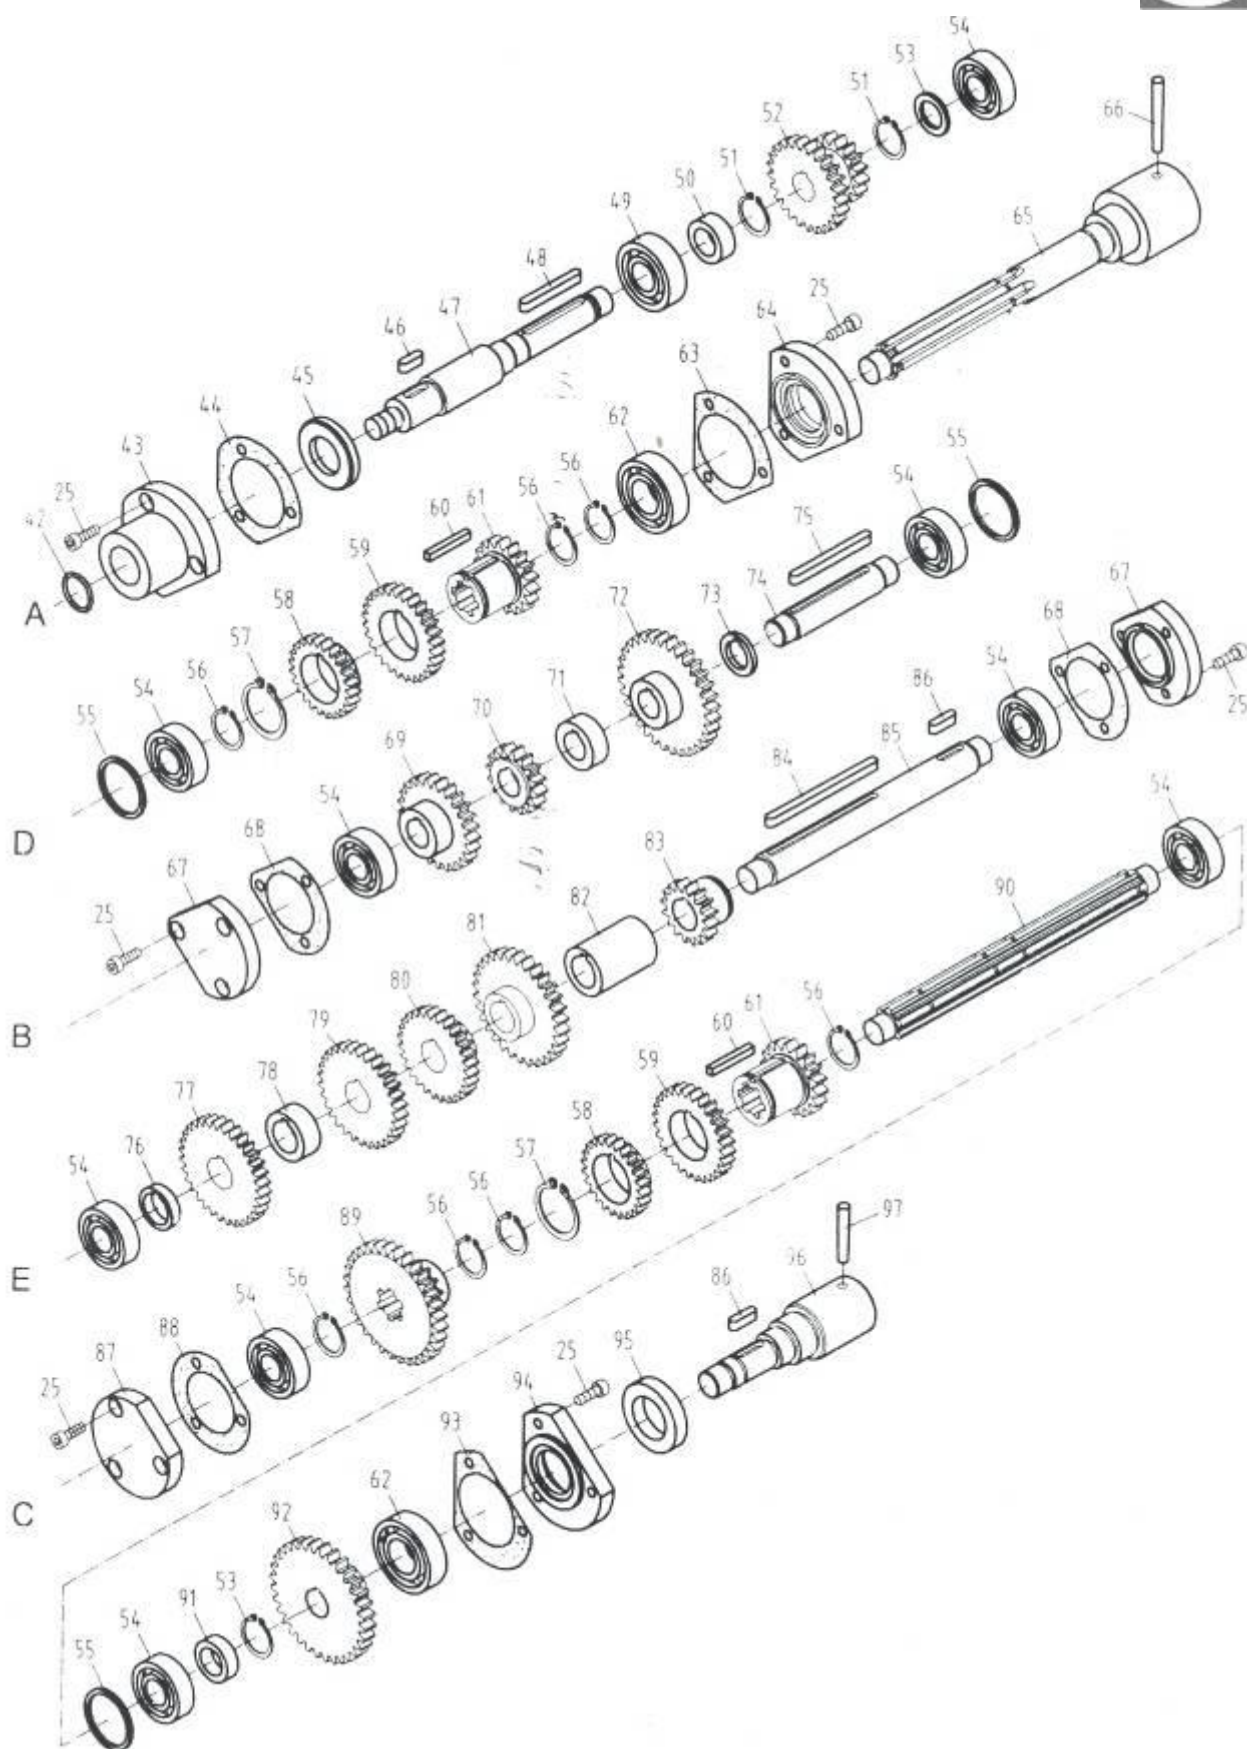


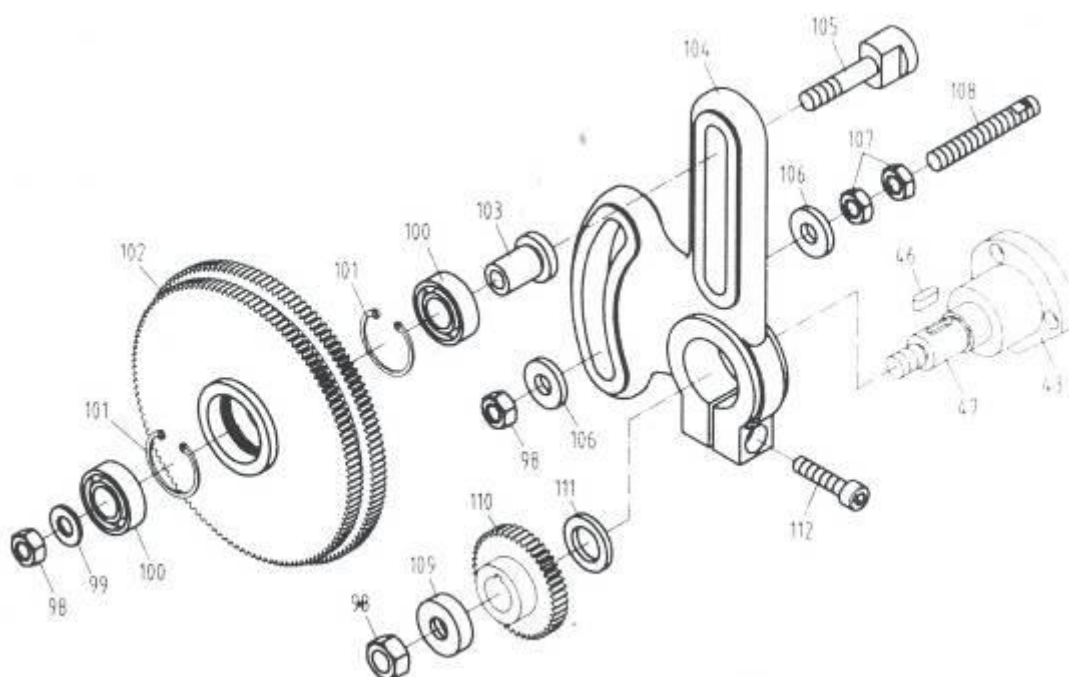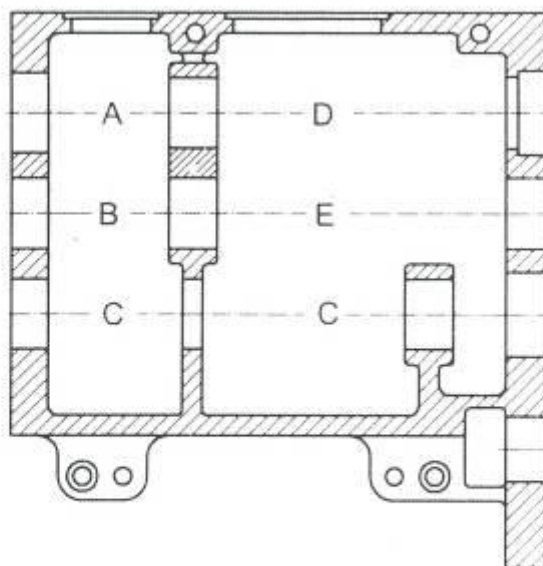


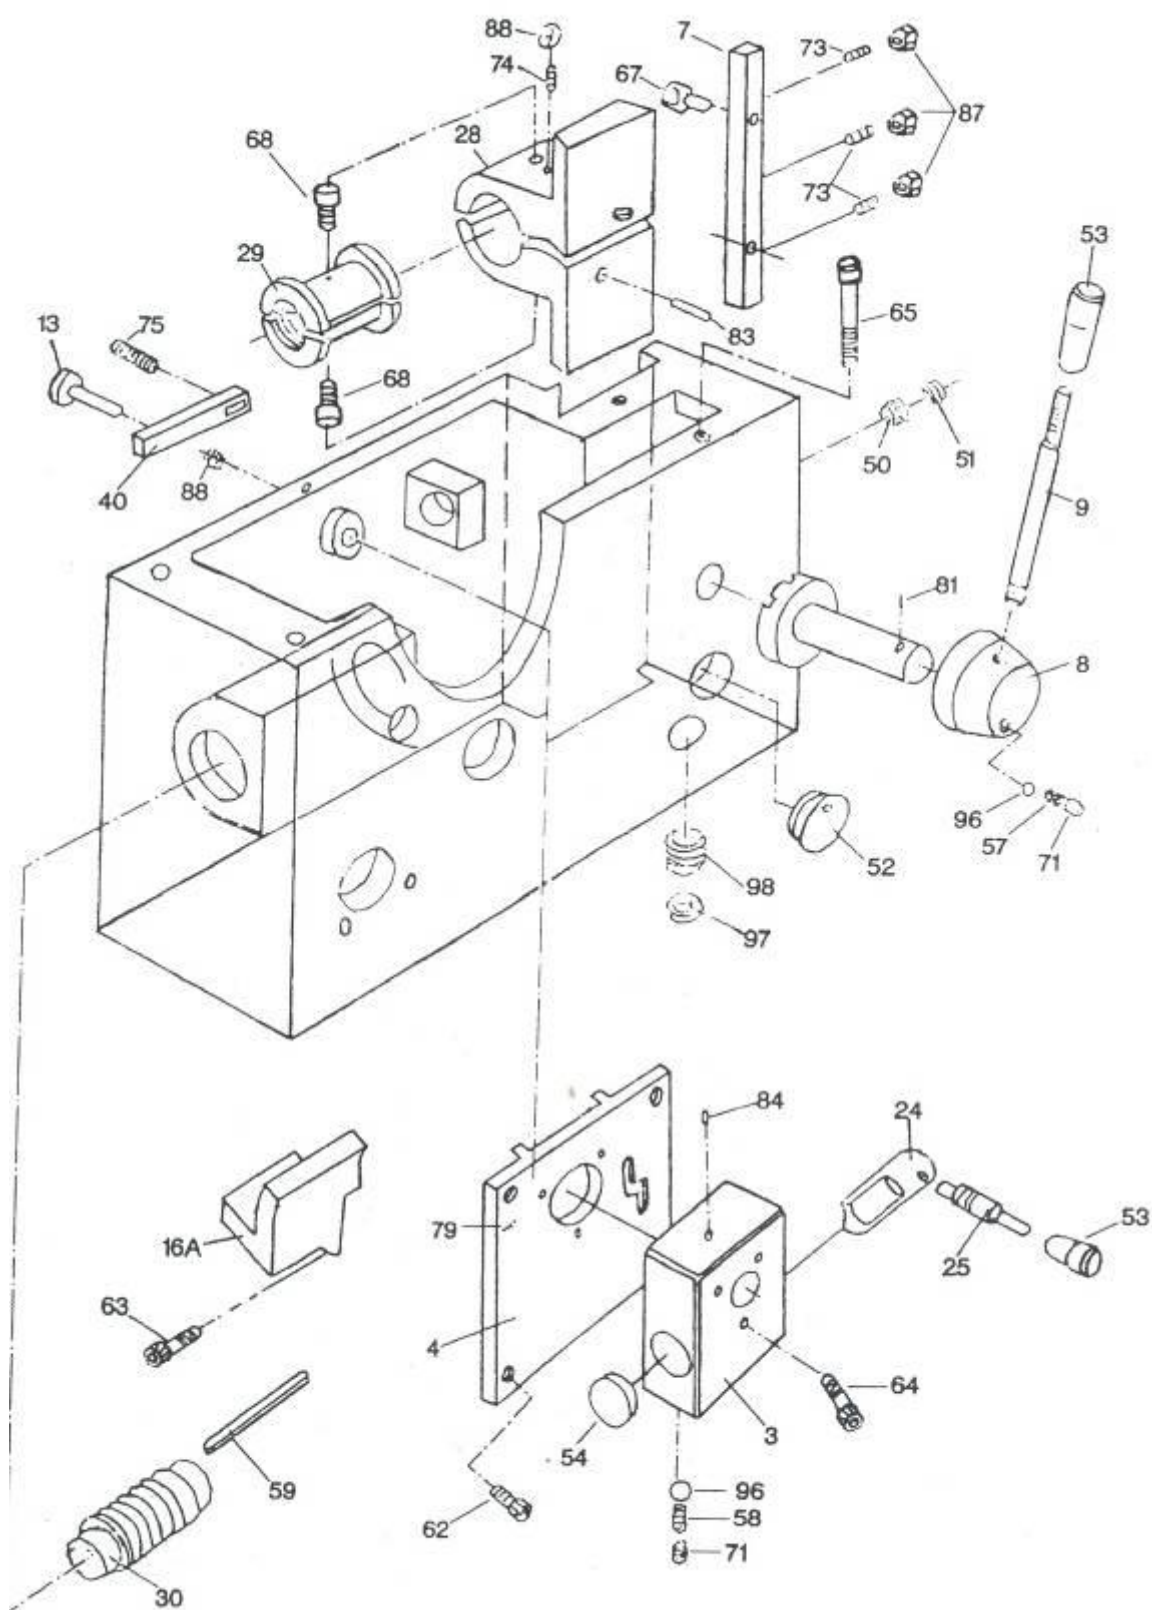



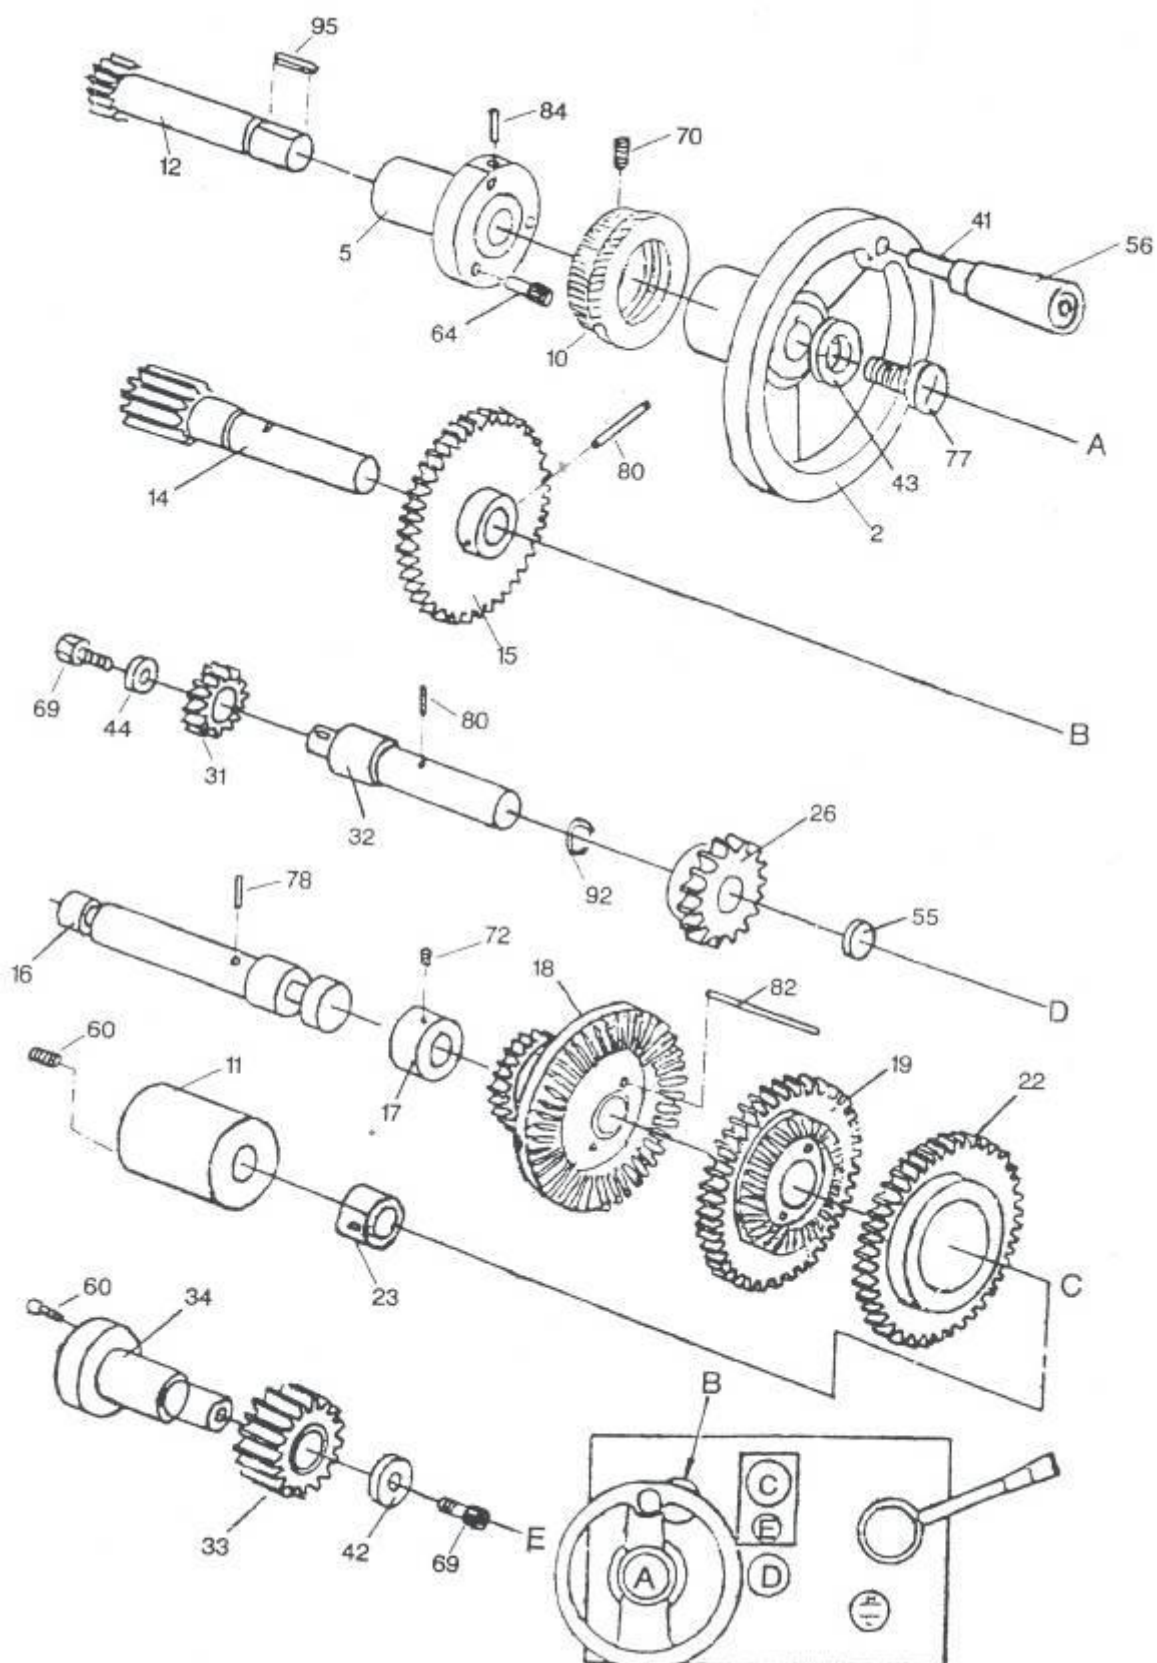


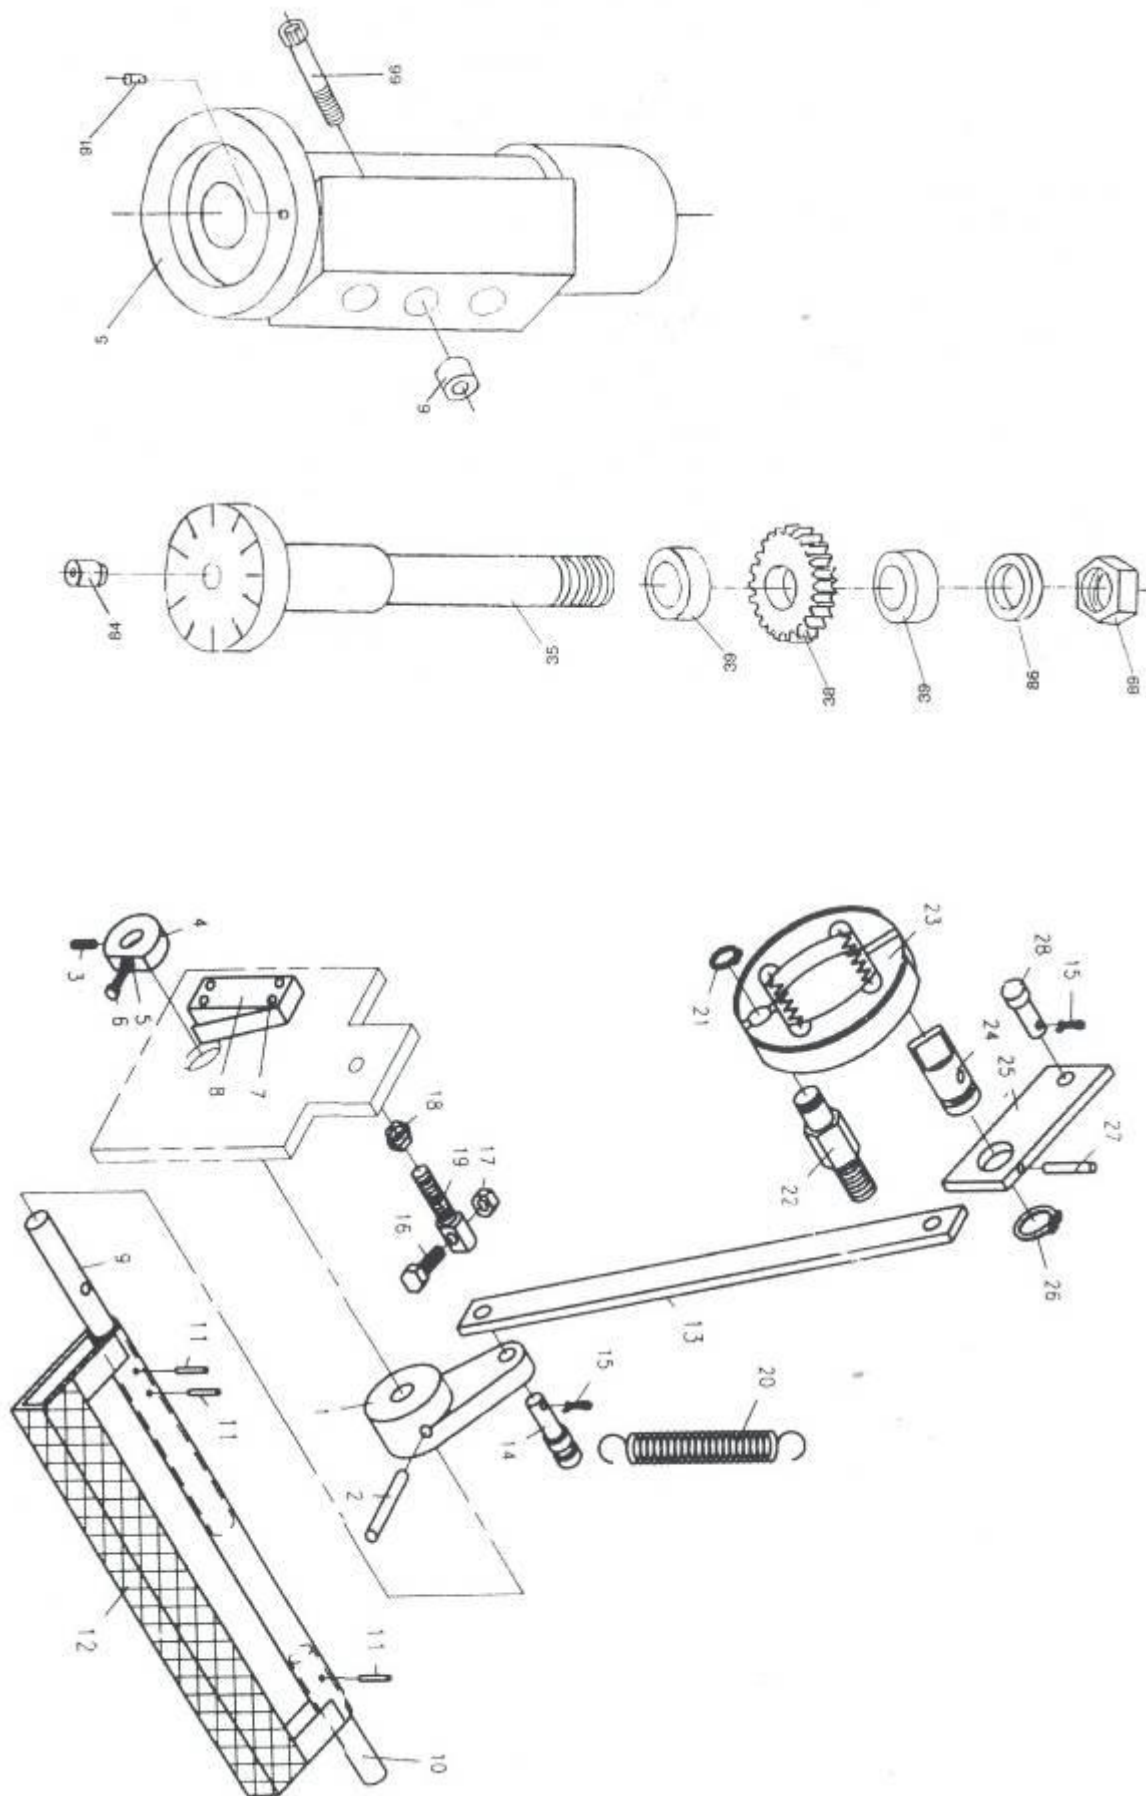

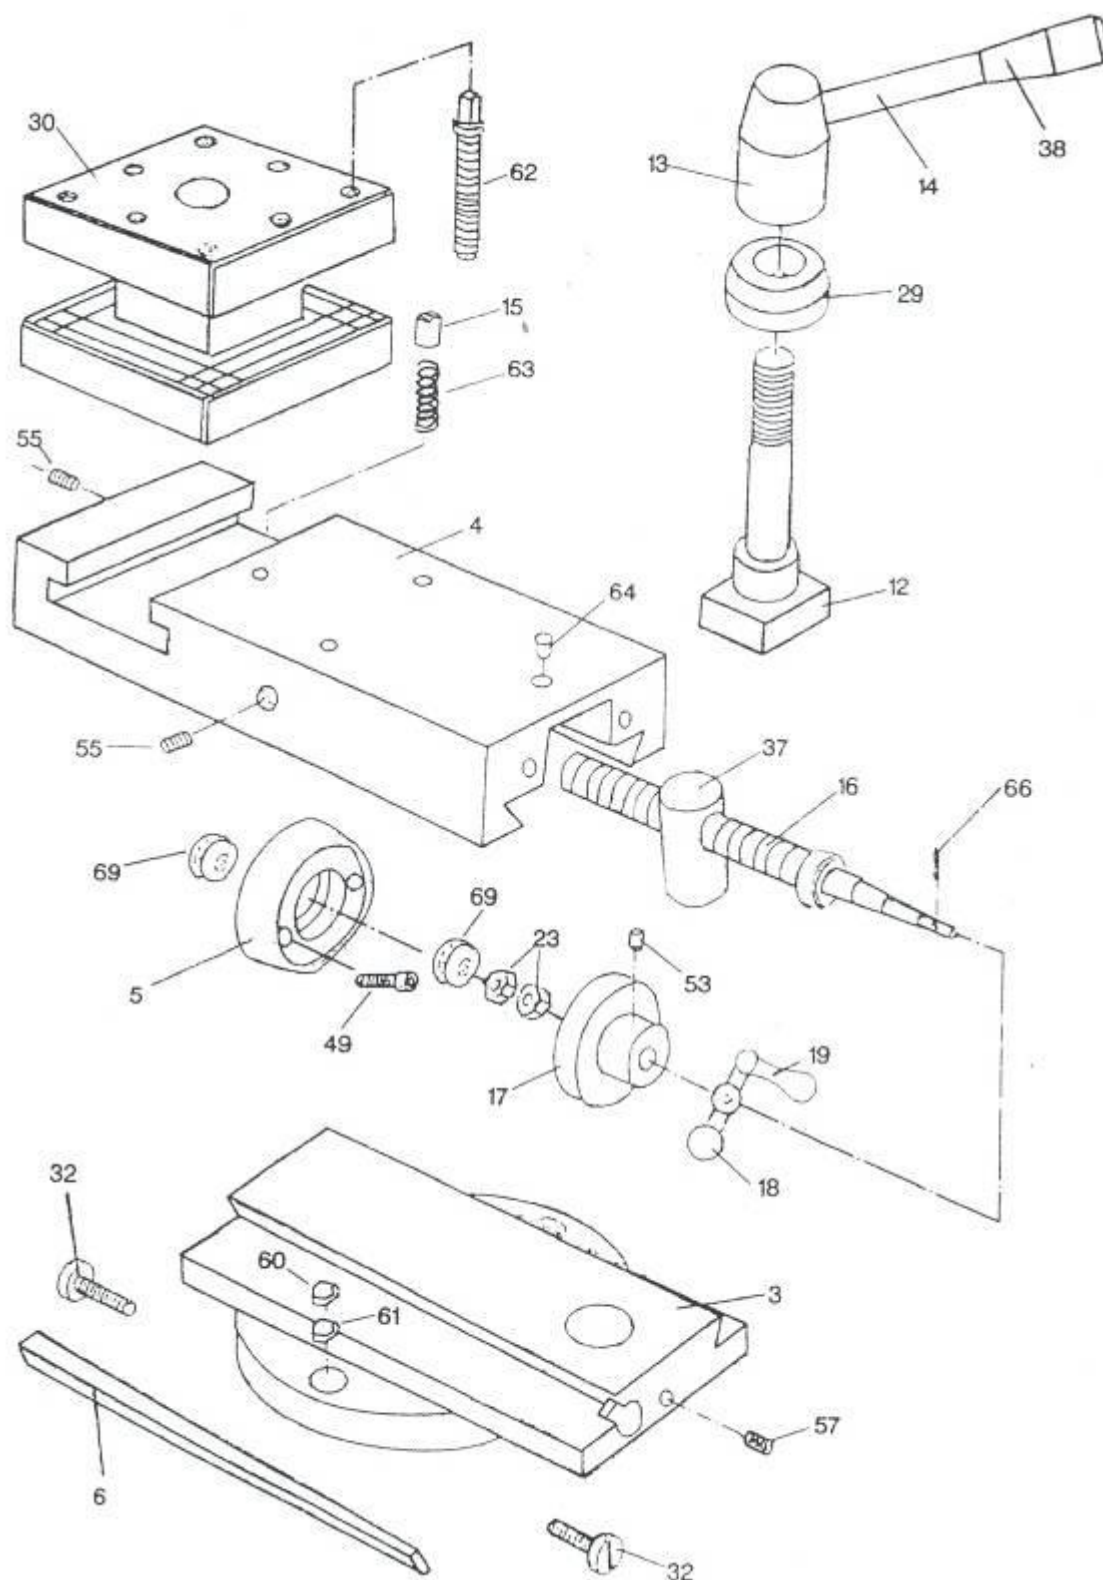

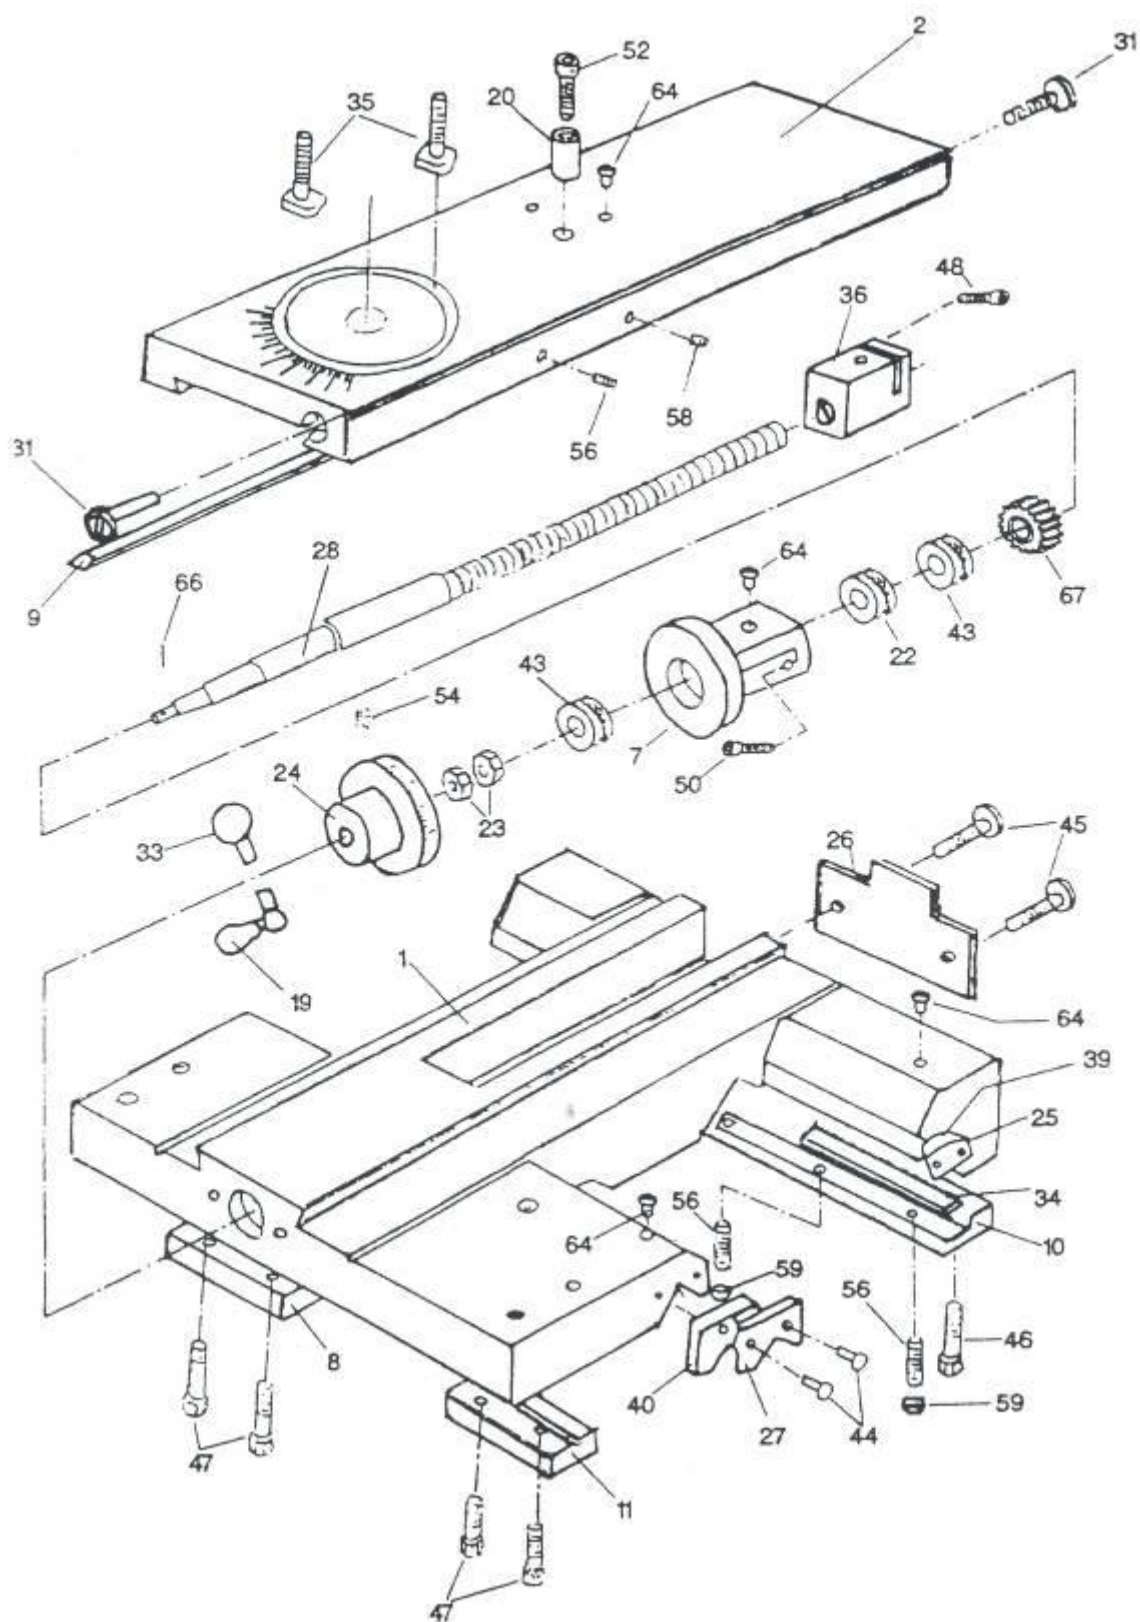

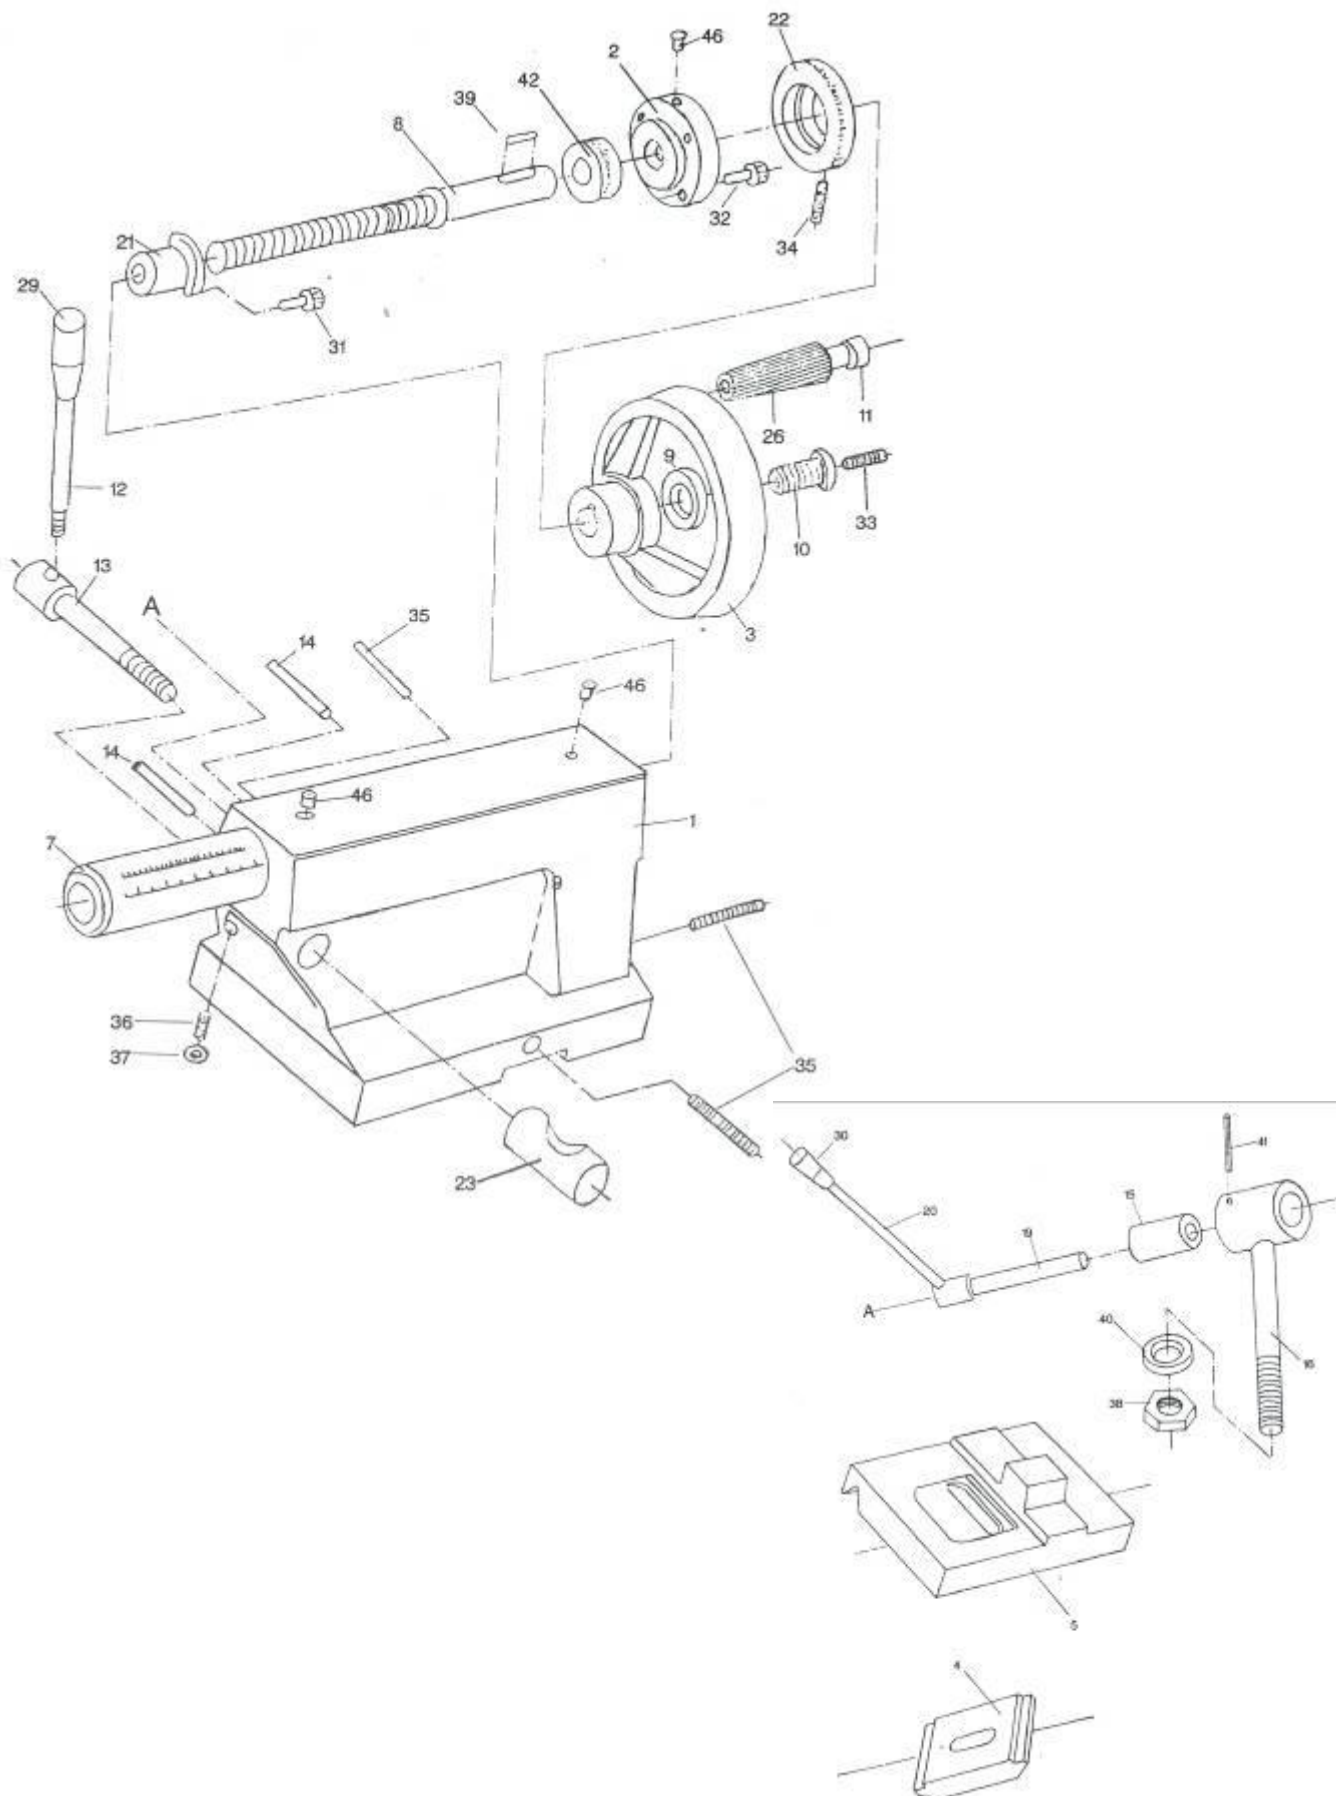

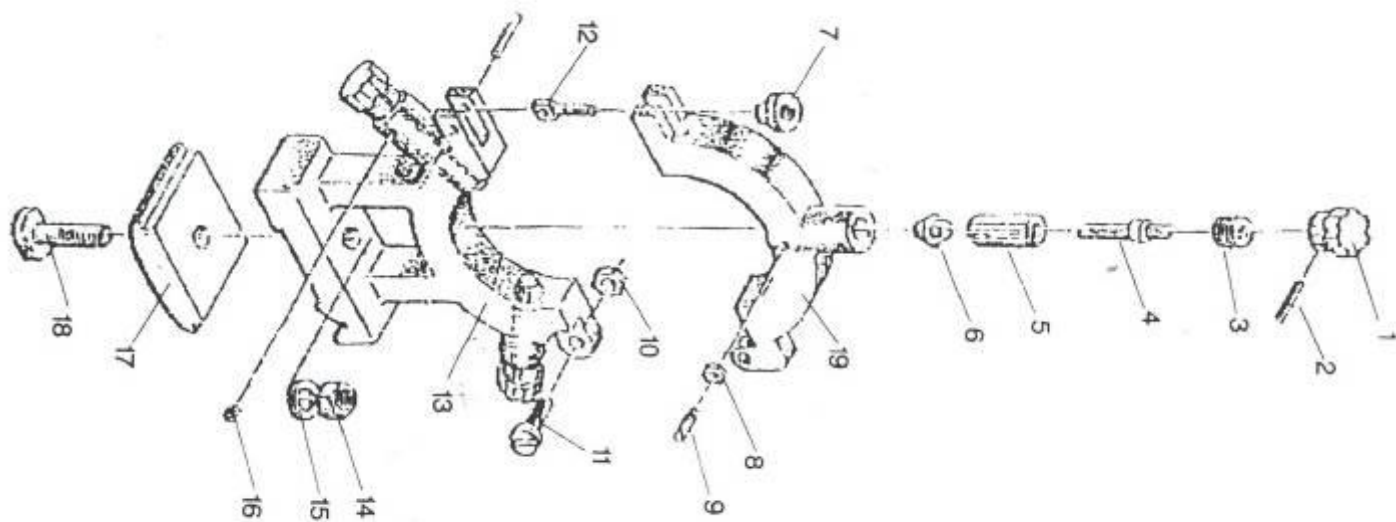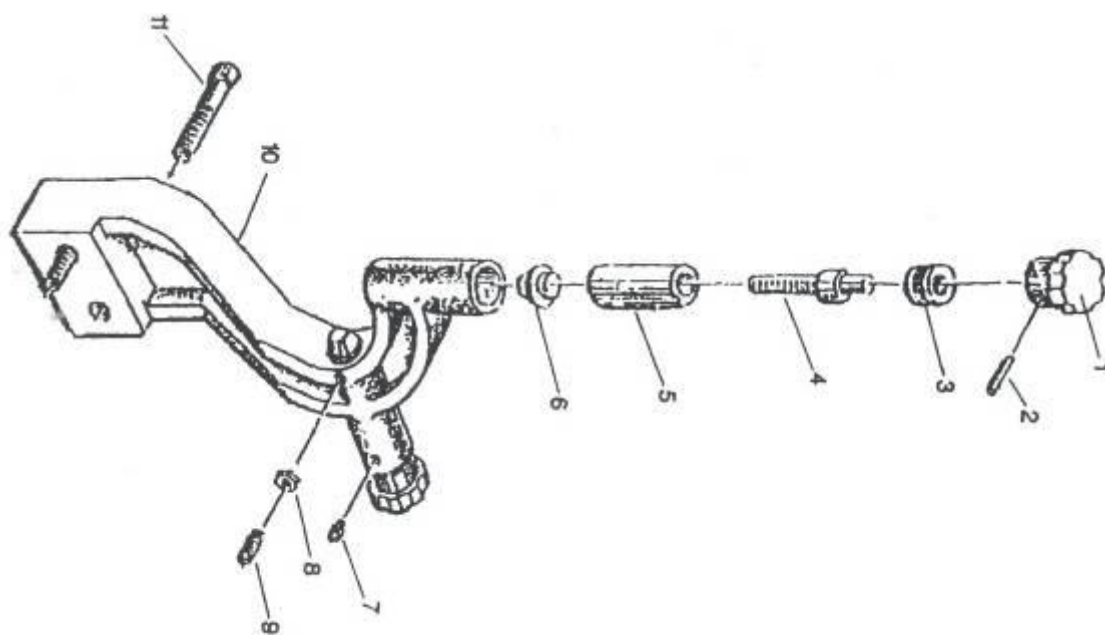

11. Форма заказа запасных частей.

Уважаемый владелец оборудования PROMA

Для заказа запасных частей и комплектующих просим Вас пользоваться следующим бланком заказа:

Тел. / 495 / 645-84-19

ЗАЯВКА-ЗАКАЗ

Название фирмы: _____

Телефон: _____

Факс: _____

Контактное лицо:

Дата _____



Модель оборудования	Заводской номер	Год выпуска
SPD-1000P		

[illegible]

12. Правила техники безопасности.

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе на станках допускаются рабочие:

- обучаемые безопасным приемам и методам работы, правилам эксплуатации обслуживаемого оборудования;

1.2. Рабочий обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- курить принимать пищу в специально отведенном месте;
- выполнять требования пожарной безопасности.

1.3. Рабочему запрещается:

- выполнять работу, не порученную руководителем работ;
- находиться в нетрезвом или наркотическом состоянии;
- работать на неисправном станке.

1.4. В случае недомоганий или получения травмы, даже самой незначительной, необходимо прекратить работу известить об этом руководителя работ и, при необходимости, обратиться в поликлинику.

2. Требование безопасности перед началом работы.

2.1. Приведите в порядок рабочую одежду: застегнуть все пуговицы, рукава, заправить одежду так, чтобы не было свободных концов; убрать волосы под головной убор.

2.2. Приготовить защитные очки для защиты глаз от отлетающей стружки.

2.3. Проверить исправность режущего, мерительного, крепежного инструмента и приспособлений, разложить его в удобном для использования порядке.

Приготовить крючок, щетку-сметку, для удаления стружки, ключи и другой необходимый инструмент и приспособления, отвечающие правилам безопасности труда.

Сверла, отвертки и т.п. класть острой частью от себя.

Применение неисправного инструмента и приспособлений запрещается.

2.4. Проверить:

- наличие, исправность и прочность крепления: ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов, передаточных валов и т.д.;
- наличие предохранительных устройств для защиты от стружки и охлаждающих жидкостей;
- надежность ограждений токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и т.п.);
- исправность заземления (визуально);
- наличие масла в масленках (при необходимости добавить его);
- исправность устройств для крепления инструментов. Крепление осуществляется только согласно конструкции станка.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию запрещается.

2.5. Проверить на холостом ходу станка:

- исправность действия пусковых, остановочных, реверсивных и тормозных устройств, а так же надежность фиксации рукояток включения и переключения (**самопроизвольное включение исключено**);
- исправность системы смазки и охлаждения (убедиться в том, что смазка и охлаждающая жидкость подаются нормально и бесперебойно);
- отсутствие недопустимых зазоров и люфтов в движущихся частях станка, особенно в шпинделе, столе, каретках и суппорте.

2.6. О замеченных неисправностях сообщить руководителю работ. К работе приступить после устранения неисправности с разрешения руководителя работ.

2.7. Не загромождать рабочее место и проходы.

2.8. В целях предупреждения кожных заболеваний рук при применении на оборудовании охлаждающих масел и жидкостей остерегайтесь попадания их на кожный покров рук или перед началом работы смазать руки специальной пастой или мазью.

3. Требование безопасности во время работы.

3.1. Рабочее место содержать в чистоте и порядке.

3.2. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной тебе работе, не оставлять без надзора действующее оборудование.

3.3. В случае отсутствия на станке защитных устройств от отлетающей стружки надеть защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

3.4. Перед установкой на станок протереть деталь и поверхность закрепляющих устройств от стружки и масла.

3.5. Надежно и жестко закрепить обрабатываемую деталь на столе станка или в приспособлении.

Для этого пользуйтесь специальными крепежными деталями, болтами, прижимными планками, упорами.

3.6. При закреплении детали пользуйтесь исправными ключами – рукоятками.

3.7. При установке режущего устройства проверить правильность его заточки, убедиться, что в нем нет трещин и надломов. Нельзя проверять остроту и исправность режущей кромки не защищенными руками.

3.8. В случае возникновения вибрации остановить станок, принять меры к устранению вибрации (проверить режим резания) и доложить руководителю работ. До устранения неисправности работа на станке запрещена.

3.9. Смену детали и режущего инструмента производить только после полной остановки станка.

3.10. Охлаждающую жидкость подавать насосом. Следить за чистотой пола возле станка. Не допускать разбрызгивания на пол масла и жидкостей. Пол должен быть чистым и не скользким.

3.11. Запрещается снимать и открывать ограждения во время работы станка.

3.12. Запрещается останавливать руками вращающиеся детали станка.

3.13. Запрещается работать на станке в рукавицах и перчатках, а так же с забинтованными руками или пальцами. Установку и съем крупных заготовок и деталей производить в рукавицах при остановленном станке. Остерегайтесь заусенцев на обрабатываемой детали.

3.14. Запрещается снимать и надевать ремни на шкивы после полной остановки станка и при отключенной электроэнергии.

3.15. Запрещается открывать дверей электрошкафов, не прикасаться к клеммам электрооборудования и арматуре общего освещения.

3.16. Обязательно остановить станок, выключить электродвигатель и отвести режущий инструмент от детали при:

- уходе от станка, даже на короткое время;
- временном прекращении работы;
- в перерывах подачи электроэнергии;
- смене и съеме режущего инструмента, заготовок, готовых изделий, приспособлений, предохранительных устройств;
- ручном измерении размеров обрабатываемого изделия;
- обнаружение какой-либо неисправности в оборудовании;
- подтягивание болтов, гаек и других соединительных деталей станка;
- проверке качества обработки поверхности;
- проверке или доводке режущей кромки инструмента.

3.17. Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает гудит, заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и до его указания к работе не приступать.

3.18. Запрещается класть на стол и станину станка детали, инструмент и другие предметы.

3.19. Запрещается время работы нельзя наклонять голову близко к зоне резания и облокачиваться на станок.

3.20. Запрещается во время работы станка брать и подавать через станок какие-либо предметы.

3.21. Соблюдать на работе правила личной гигиены:

- запрещается мыть руки в масле, эмульсии, керосине и вытирать их концами, загрязненными стружками;
- запрещено хранить личную одежду на рабочем столе.

3.22. Для защиты соседних рабочих мест и проходов от отлетающей стружки применять переносные экраны высотой не менее 2 м.

3.23. Следить за своевременным удалением деталей и стружки с рабочего места.

Стружку, попавшую на рабочее место, а также отлетающую на проход во время работы, систематически удалять самостоятельно, не дожидаясь ее скапливания.

3.24. Стружку со станка непосредственно руками не удалять, пользоваться для этого щетками, крючками. Крючки должны иметь гладкие рукоятки, без проушин или кольцеобразных закруглений и небольшой круглой формы

щиток у рукоятки, предотвращающий от пореза руки стружкой (подобие шпаги).

3.25. Удаление стружки со станка производить после полной остановки станка.

3.26. Запрещается производить ремонт станка самостоятельно. Ремонт станков производится ремонтным персоналом после отключения станков от электросети и снятия приводных ремней.

3.27. При ремонте, чистке и смазке станка у пусковых устройств вывешивать плакат «Не включать, работают люди».

3.28. Отключение и подключение станков к электросети после ремонта или исправления неисправностей должно производиться только электромонтером после установки оградительных и предохранительных устройств с разрешения руководителя работ или административного лица, по чьей команде был обесточен станок.

3.29. Промасленные концы и ветошь могут самовозгораться, поэтому их необходимо складывать в отдельные железные ящики с крышкой.

3.30. При заточке инструмента соблюдать требования инструкции по безопасности труда при работе с абразивным инструментом.

1. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям необходимо:

4.1.1. Выключить электрооборудование, прекратить работы и немедленно сообщить о случившемся руководителю работ;

4.1.2. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по **телефону 01** и приступить к его ликвидации имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. При наличии пострадавших в результате аварии несчастных случаев:

4.2.1. Устранить воздействие на организм пострадавшего повреждающих факторов;

4.2.2. Оказать первую доврачебную помощь;

4.2.3. Сохранить, по возможности, обстановку на месте происшествия и сообщить о случившемся руководителю работ.

2. Требования безопасности по окончании работы

Выключить станок и электродвигатель.

Провести в порядок рабочее место, смести со станка стружку, аккуратно сложить готовые детали и заготовки в ящик, на стеллажи или на специальную тележку.

Произвести необходимую смазку станка.

Сдать станок руководителю работ и сообщить о всех имевшихся неполадках в работе станка и о принятых мерах.

Вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.

13. Условия гарантийного сопровождения станков «PROMA»

Группа PROMA, являющаяся производителем оборудования PROMA, поздравляет Вас с приобретением нашей продукции и сделает все от нее зависящее для того, чтобы его использование доставляло Вам радость и минимум хлопот.

В этих целях наши специалисты разработали программу гарантийного сопровождения оборудования и инструментов. Нами открыты сертифицированные сервисные центры, способные осуществить монтаж и наладку оборудования, проводить его техническое обслуживание, а в случае выхода из строя - ремонт и/или замену. У нас есть необходимые заводские комплектующие, запасные части и расходные материалы. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и готовы предоставить Вам любую информацию о нашем оборудовании, приемах и правилах его использования.

Для Вашего удобства советуем Вам внимательно ознакомиться с изложенными ниже условиями программы гарантийного сопровождения. В случае возникновения у Вас каких-либо вопросов, связанных с ее условиями, наши специалисты предоставят Вам необходимые разъяснения и комментарии.

Гарантийное сопровождение предоставляется сертифицированными сервисными центрами PROMA в течение 3 (трех) лет в следующем объеме:

- в течение первого года мы бесплатно предоставим вышедшие из строя детали и проведем все работы по их замене.
- в течение последующих двух лет при проведении гарантийного сопровождения Вы оплатите только стоимость работы. Все детали и узлы для таких работ будут предоставлены Вам бесплатно.
- в течение всего срока гарантийного сопровождения осуществляется бесплатное телефонное консультирование по вопросам, связанным с использованием оборудования и уходом за ним.

Течение срока гарантийного сопровождения начинается с даты передачи оборудования по накладной.

Чтобы сберечь Ваше время и эффективно организовать работу наших специалистов, просим Вас при предъявлении претензии сообщить нам следующие сведения:

- данные оборудования (заводской номер и дата продажи оборудования);
- данные о его приобретении (место и дата);
- описание выявленного дефекта;
- Ваши реквизиты для связи.

Для Вашего удобства мы прилагаем образец возможной рекламации.

Мы сможем быстрее отреагировать на Ваши претензии в случае, если Вы пришлете нам рекламацию и прилагаемые документы в письменной форме письмом, по факсу или лично. Претензии просим направлять по месту приобретения оборудования или в ближайший сертифицированный сервисный центр PROMA. Информацию о наших новых сервисных центрах Вы можете получить у наших операторов по телефону 8-800-555-06-47 или на сайте www.stanki-proma.ru.

Мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном сопровождении в следующих случаях:

- выхода из строя расходных материалов, быстро изнашиваемых деталей и рабочего инструмента, таких как, например ремни, щетки и т.п.;
- при использовании неоригинальных запасных частей или ремонта неуполномоченным лицом;
- когда поломка стала следствием нарушений условий эксплуатации оборудования, непрофессионального обращения, перегрузки, применения непригодных рабочих инструментов или приспособлений;

- когда оборудование было повреждено в результате его хранения в неудовлетворительных условиях, при транспортировке, а также из-за невыполнения (ненадлежащего выполнения) периодических профилактических работ;
- когда причиной неисправности является механическое повреждение (включая случайное), естественный износ, а также форс-мажорные обстоятельства (пожар, стихийное бедствие и т.д.).

Мы обращаем Ваше внимание на то, что не является дефектом несоответствие оборудования техническим характеристикам, указанным при продаже, в случае, если данное несоответствие связано с эксплуатацией оборудования с одновременным достижением максимального значения по двум и более связанным характеристикам (например, скорость резания и подача). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования изменения, не влияющие на его функциональность.

В рамках гарантийного сопровождения не осуществляются:

- сборка оборудования после его приобретения, пуско-наладочные работы;
- периодическое профилактическое обслуживание, подстройка узлов и агрегатов, смазка и чистка оборудования, замена расходных материалов. Эти работы не требуют специальной подготовки и могут быть выполнены самим пользователем оборудования в соответствии с порядком изложенным в инструкции по эксплуатации.

По истечении срока гарантийного сопровождения, а также в случае, если гарантийное сопровождение не может быть предоставлено, мы можем предоставить Вам соответствующие услуги за плату. Тарифы определяются на дату обращения в сертифицированный сервисный центр PROMA.

Мы принимаем на себя обязательство, незамедлительно уведомить Вас о составе работ по не гарантийному сопровождению оборудования, их примерной стоимости и сроке. Мы аналогичным образом проинформируем Вас об обнаружении при выполнении гарантийного сопровождения дефекта, устранение которого не входит в состав работ по гарантийному сопровождению. В дальнейшем сервисный центр будет действовать в соответствии с полученными от Вас указаниями.

Настоящие гарантийные обязательства ни при каких обстоятельствах не предусматривают оплаты клиенту расходов, связанных с доставкой Товара до сервисного центра и обратно, выездом к Вам специалистов Поставщика, а также возмещением ущерба (включая, но не ограничиваясь) от потери прибыли или иных косвенных потерь, упущенной выгоды, а равно иных аналогичных расходов.

В исключительных случаях гарантийное сопровождение может производиться на территории покупателя. В этом случае проезд двух сотрудников сертифицированного сервисного центра и проживание в гостинице оплачивается покупателем на основании предъявленных покупателю документов, подтверждающих соответствующие расходы, в течение 3-х банковских дней со дня выполнения гарантийных работ. Покупатель обеспечивает бронирование, оплачивает гостиницу и проездные документы на обратную дорогу для сотрудников сервисного центра. Покупатель обязуется возместить затраты на проезд из расчета ж/д. билета (купейный вагон), если расстояние от г. Москвы до места проведения работ менее 500 км, или авиационного билета (эконом класса), если расстояние до места проведения работ свыше 500 км.

Мы, безусловно гарантируем предоставление Вам указанного выше набора услуг. Обращаем Ваше внимание на то, что для Вашего удобства условия гарантийного сопровождения постоянно дорабатываются. За обновлением Вы можете следить на нашем сайте www.stanki-proma.ru. Надеемся, что наше оборудование и инструмент позволят Вам добиться тех целей, которые Вы перед собой ставите, стать настоящим Мастером своего дела. Мы будем признательны Вам за замечания и предложения, связанные с приобретением нашего оборудования, его сопровождением и использованием.

С уважением, Администрация ООО «ПРОМА ГРУПП».

14. Гарантийный талон и паспортные данные станка.

Рекламация

(Направляется в адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра PROMA в случае возникновения гарантийного случая).

Наименование покупателя _____

Фактический адрес покупателя _____

Телефон _____

Паспортные данные оборудования

Наименование оборудования	Модель	Заводской номер	Дата приобретения
Токарный станок	SPD-1000P		

Описание неисправностей, обнаруженных в ходе эксплуатации оборудования:

Ф.И.О. и должность ответственного лица

Импортер на территорию Российской Федерации:

ООО «ПРОМА ГРУПП» /495/645-84-19

Центральный сервис – 143909, Московская область, г.Балашиха, ул. Лукино, вл.49

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование оборудования. <u>Универсальный токарный станок по металлу</u>	
Модель. <u>PROMA SPD-1000P</u>	
Дата приобретения.	Заводской номер.
Печать и подпись (продавца)	№ рем.: Дата:
	№ рем.: Дата: